G2 系列

交流伺服驱动器

使用手册 2021 (V3.2)

安全注意事项

在产品存放、安装、配线、运行、检查或维修前,用户必需熟悉并遵守以下重要事项,以确保安全地使用本产品。

1、触电伤害的警告

全 警告

△ 当驱动器电源接通时,请勿打开机器外壳,以免触电。

⚠️ 当外壳打开时,请勿给驱动器加电,以免碰到外露的高压电部分而触电。

△ 当驱动器进行维护时,切断电源后,请等候不少于 5 分钟,并用电压表检测高压电容两端,确认已降至安全电压后,才可以进行操作。

⚠ 请将驱动器可靠安装后,再进行通电。

何服驱动器和伺服电机必须可靠接地。

▲ 手潮湿时请勿接触驱动器,以免触电。

错误的电压或电源极性可能会引起爆炸或操作事故。

🕰 确保电线绝缘,避免挤压电线,以免电击。

2、设备损坏的警告

全 警告

⚠️ 请勿将动力电直接接到驱动器 U、V、W 的输出端,这样会对驱动器造成损坏。

⚠ 伺服电机与伺服驱动器之间须直连,请勿在驱动器U、V、W的输出端连接容性元件,如噪声抑制滤波器、脉冲干扰限制器等,这样会使驱动器无法正常工作。

⚠ 请按要求将驱动器输入端接入符合标准的电源。

🗥 通电前请验证电缆连接的正确性和可靠性。

请按要求选购并使用电机,否则可能会造成驱动器和电机的损坏。

何服电机的额定转矩要高于有效的连续负载转矩。

负载惯量与伺服电机惯量之比应小于推荐值。

3、火灾的警告

企 警告

驱动器不能安装在可燃物体的表面,并远离易燃物品。否则易引起火灾。

⚠ 请勿在潮湿、腐蚀性气体、可燃性气体的环境中使用。否则易引起火灾。

⚠ 当驱动器工作时如出现异常情况,请立刻切断电源进行检修工作。驱动器长时间超负荷工作,可能引 起损坏及火灾。

4、环境要求

養 告	
参数	条件
湿度	≤90% (不冷凝)
运行温度	0 ~ +40℃ (不结霜)
存储温度	-40 ∼ +55°C
标高	海拔 1000m 以下
振动	小于0.5G(4.9m/s ²)10-60HZ(非连续运行)
空气环境	无腐蚀性、易燃性气体、无油雾

目 录

日来		
第一章	产品检查及安装	1
1.1	产品检查	1
1.2	伺服驱动器型号说明	1
1.3	伺服电机型号	1
1.4	伺服驱动器安装	2
	1.4.1 安装环境条件	2
	1.4.2 安装方法	3
	1.4.3 安装尺寸	3
	1.4.4 安装固定	4
	1.4.5 安装间隔	4
	1.4.6 通风散热	4
1.5	伺服电机安装	5
	1.5.1 安装方法	5
	1.5.2 安装注意事项	5
1.6	电机旋转方向定义	6
第二章	接线	7
2.1	接线说明及注意事项	7
2.2	接线端子简介	7
	2.2.1 电机端动力线定义	8
	2.2.2 电机端编码器定义	8
	2.2.3 上位机通讯连接端子	10
	2.2.4 输入输出端子配置	10
2.3	电机编码器连接端子 CN1	11
	2.3.1 CN1 端子配置	11
	2.3.2 CN1 功能描述	11
2.4	输入/输出接口类型	12
	2.4.1 Type1 开关量输入接口	12
	2.4.2 Type2 开关量输出接口	12
	2.4.3 Type3 脉冲量输入接口	13
	2.4.4 Type4 模拟输入接口	15
	2.4.5 Type5 编码器信号输出接口	
	2.4.6 Type6 编码器 Z 相信号集电极开路输出接口	
	2.4.7 Type7 伺服电机光电编码器输入接口	
2.5	连线规定	18
2.6	标准接线图	19
	2.6.1 位置模式接线图	19
	2.6.2 速度/转矩模式接线图	20
	面板操作	
3.1	驱动器面板说明	
	3.1.1 面板组成	
	3.1.2 功能切换	21

3.2	参数 (Pn-xx) 的操作	21
3.3	监视显示 (Fn-xx) 的操作	22
3.4	历史故障显示 (En-xx)的操作	. 24
3.5	辅助功能 (dn-xx) 的操作	24
	3.5.1 刹车泻放测试	. 24
	3.5.2 JOG 运行	24
	3.5.3 电机参数初始化及恢复出厂设置	25
	3.5.4 驱动器复位	25
	3.5.5 惯量检测	25
第四章	参数	. 26
4.1	参数一览表	26
4.2	参数详解	29
	4.2.1 P0 段参数详解	29
	4.2.2 P1 段参数详解	32
	4.2.3 P2 段参数详解	36
	4.2.4 P3 段参数详解	38
	4.2.5 P4 段参数详解	39
	4.2.6 P5 段参数详解	41
第五章	运行	. 43
5.1	工作时序	. 43
	5.1.1 电源接通次序	. 43
	5.1.2 时序图	. 43
5.2	注意事项	. 44
5.3	运行前的检查	. 45
5.4	位置控制模式的简单接线运行	. 45
	5.4.1 接线	. 45
	5.4.2 操作	. 46
	5.4.3 电子齿轮设置	. 47
	5.4.4 增益调整	. 49
	5.4.5 超程限制	. 50
5.5	速度控制模式	. 50
	5.5.1 模拟量输入速度模式	. 50
	5.5.2 内部速度控制	. 53
	5.5.3 JOG 运行	53
5.6	转矩控制方式	. 53
第六章	通信功能	. 56
6.1	通信概述	. 56
6.2	通信参数概述	. 56
6.3	MODBUS 通信协议	57
	6.3.1 编码意义	. 57
	6.3.2 字符结构	. 57
	6.3.3 通讯数据结构	. 57
第七章	产品保修维护	. 62
附录 A	性能指标	63
附录 B	电机适配表	64
	1、M 系列电机	64

	2、M1 系列电机	65
	3、S 系列电机	66
附录C	报警	67
	版本履历	68

第一章 产品检查及安装

1.1 产品检查

本产品在出厂前均做过完整功能测试,为防止产品运送过程中因疏忽导致产品不正常,拆封后请详细检查下列事项:

- 1、检查伺服驱动器与伺服电机型号是否与订购的机型相同;
- 2、检查伺服驱动器与伺服电机外观有无损坏及刮伤现象。运送中造成损伤时,请勿接线送电;
- 3、检查伺服驱动器与伺服电机有无零组件松脱之现象。是否有松脱的螺丝,是否螺丝未锁紧或脱落;
- 4、检查伺服电机转子轴是否能以手平顺旋转,带制动器的电机无法直接旋转。

如果上述各项有发生故障或不正常的现象,请立即与经销商联系。

1.2 伺服驱动器型号说明

G2 系列伺服驱动器命名方式:



1.3 伺服电机型号

通用型伺服电机命名规则:

X1: 法兰尺寸	
代码	含义
40	40mm边长正方形法兰盘
60	60mm边长正方形法兰盘
80	80mm边长正方形法兰盘
90	90mm边长正方形法兰盘
100	100mm边长正方形法兰盘
110	110mm边长正方形法兰盘
130	130mm边长正方形法兰盘
150	150mm边长正方形法兰盘
180	180mm边长正方形法兰盘

X2: 电机类别	
代码	含义
ST	22 0 V伺服电机
HST	380V伺服电机

X	3:编码器类型
代码	含义
M	增量非省线式
SM	增量省线式
AM	17bit绝对值
TM	23bit绝对值
X	旋变编码器

	X4: 额定转矩	
代码	含义	
A00	100 N. m	
A16	116 N. m	
050	5 N.m	
070	7 N. m	
001	0.1 N.m	

X5: 额定转速	
代码	含义
10	1000r/min
15	1500r/min
20	2000r/min

	X6: 电机属性
代码	含义
缺省	标准定义
В	电磁抱闸
J	无止口
F	防水
T	其他特殊定制

高性能型伺服电机命名规则:

80 S S - A 751 30 45 K1 B X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

X1: 法兰尺寸	
代码	含义
40	40mm边长正方形法兰盘
60	60mm边长正方形法兰盘
90	90mm边长正方形法兰盘
100	100mm边长正方形法兰盘
110	110mm边长正方形法兰盘
130	130mm边长正方形法兰盘
150	150mm边长正方形法兰盘
180	180mm边长正方形法兰盘

X2: 电机 系列	
代码	含义
S	之山S系列
S1	之山S1系列
S2	之山S2系列
Е	之山E系列
В	之山B系列

	X3: 惯量
代码	含义
S	小惯量
D	中惯量
Н	大惯量

	X4:输入电压
代码	含义
A	220V
В	380V
	•••

	X5: 功率												
代码	含义												
201	200W												
751	750W												
102	1KW												
152	1.5KW												
202	2KW												
	•••												

	X6: 额定转速												
代码	含义												
10	1000r/min												
15	1500r/min												
20	2000r/min												
	•••												

	X7: 最大转速											
代码	含义											
30	3000r/min											
45	4500r/min											

	X8: 编码器类型
	1
代码	含义
D1	多摩川光电增量式2500线
D2	多摩川光电省线式2500线
D4	多摩川光电多圈绝对值17位
D6	多摩川光电单圈绝对值17位
D10	多摩川光电多圈绝对值23位
K1	尼康光电分体式单圈绝对值17位,2.5M
K2	尼康光电分体式多圈绝对值17位, 2.5M
К3	尼康光电分体式单圈绝对值20位, 2.5M
K4	尼康光电分体式多圈绝对值20位, 2.5M
K5	尼康光电分体式多圈绝对值24位, 2.5M
К6	尼康光电分体式多圈绝对值24位,4M
K7	尼康光电分体式单圈绝对值24位, 2.5M
	/ 10/ 10/ 10/ 10 / 10 / 10 / 10 / 10 /

	X9: 特殊定义											
代码	含义											
空	常规电机											
В	电磁抱闸											
Т	特殊定制											
F	防水											

1.4 伺服驱动器安装

1.4.1 安装环境条件

伺服驱动器安装的环境对驱动器正常功能的发挥及其使用寿命有直接的影响,因此驱动器的安装环境必须符合下列条件: 1、工作环境温度:0~40℃;工作环境湿度:40%~80%以下(无结露)。贮存环境温度:-40~50℃;贮存环境湿度:93%以下(无结露);

- 2、振动: 0.5G以下;
- 3、防止雨水滴淋或潮湿环境;
- 4、避免直接日晒;
- 5、防止油雾、盐分侵蚀,防止腐蚀性液体、瓦斯,防止粉尘、棉絮及金属细屑侵入;
- 6、远离放射性物质及可燃物;
- 7、数台驱动器安装于控制柜中时,请注意摆放位置需保留足够的空间,有利于空气流动帮助散热。请外加配置散热风扇, 使伺服驱动器周围温度降低。长期安全工作温度在40℃以下;
 - 8、附近有振动源时(例如冲床),若无法避免请使用振动吸收器或加装防振橡胶垫片;
 - 9、附近有干扰设备时,对伺服驱动器的电源线和控制线有干扰,可能使驱动器产生误动作。可以加入噪声滤波器以及其

它各种抗干扰措施,保证驱动器的正常工作。但噪声滤波器会增加漏电流,因此需在驱动器的电源输入端装上隔离变压器。

1.4.2 安装方法

伺服驱动器的正常安装方向是垂直直立方向,顶部朝上以利散热。安装时,上紧伺服驱动器后部的M5固定螺丝。

伺服驱动器之间以及与其它设备间的安装间隔距离参考图中所示,为了保证驱动器的使用性能和寿命,请尽可能地留有充分的安装间隔。

电气控制柜内必须安装散热风扇,保证有垂直方向的风对伺服驱动器的散热器散热。

安装电气控制柜时, 防止粉尘或铁屑进入伺服驱动器内部。

1.4.3 安装尺寸

G2 系列的安装固定尺寸图如下:

(1) G2-400W 尺寸如下图所示:

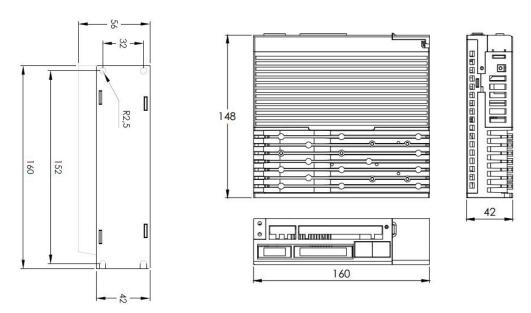


图 1-1 G2-400W 安装尺寸图

(2) G2-750W 驱动器尺寸如下图所示:

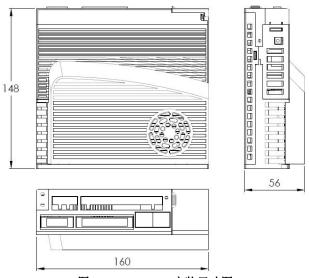


图 1-2 G2-750W 安装尺寸图

(3) G2-1.5kW 驱动器尺寸如下图所示:

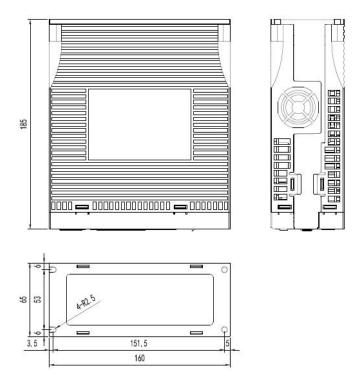


图 1-3 G2-1.5kW 安装尺寸图

1.4.4 安装固定

安装时,应拧紧驱动器后部的4个固定螺丝。

1.4.5 安装间隔

驱动器与控制柜箱体,及其它电子设备间应留有规定的间隔。最小间隔如图 1-3 所示。

1.4.6 通风散热

多台驱动器安装时,应综合考虑每台的散热要求,在电气控制柜中安装散热风扇,保证有垂直方向的风对驱动器的散热 片散热。多台驱动器安装最小间隔如图 1-4 所示。

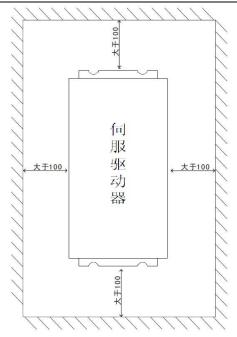


图 1-4 最小安装间隔示意图

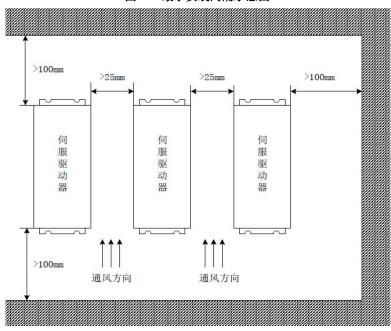


图 1-5 多台驱动器最小安装间隔及散热示意图

1.5 伺服电机安装

1.5.1 安装方法

水平安装:为避免水、油等液体自电机线口流入,将电缆出口至于下方。 垂直安装:若电机轴朝上安装且附有减速机时,需防止减速机内的油渍经电机轴渗入电机。

1.5.2 安装注意事项

- 1、安装及拆卸带轮时,勿用榔头敲击电机或电机轴,避免造成电机轴承与编码器的损坏。应采用螺旋式压拔工具拆装;
- 2、电机轴的伸出量需充分,否则容易使电机运动时产生振动;
- 3、固定电机时需用止松垫圈紧固,防止电机松脱;
- 4、电机不可承受大的轴向与径向负载,建议使用弹性联轴器连接。

1.6 电机旋转方向定义

本手册描述的电机旋转方向按如下方式定义:面对电机轴伸出部分,转动轴逆时针旋转为正传,转动轴顺时针旋转为反转。如图 1-5 所示。

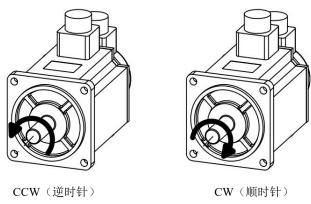


图 1-6 电机旋转方向

第二章 接线

2.1 接线说明及注意事项

- 1、接线材料依照电线规格使用;
- 2、电缆长度,指令电缆 3m 以内,编码器电缆 20m 以内;
- 3、检查电源和接线是否正确,请勿接到380V电源上;
- 4、电机输出 U、V、W 端子相序,必须和电机相应端子一一对应,接错电机可能不转或飞车。不能用调换三相端子的方法来使电机反转,这一点与异步电动机完全不同;
- 5、必须可靠接地,而且单点接地;
- 6、装在输出信号的继电器, 其吸收用的二极管的方向要连接正确, 否则会造成故障无法输出信号;
- 7、为了防止噪声造成的错误动作,请在电源上加入绝缘变压器及噪声滤波器等装置;
- 8、请将动力线(电源线、电机线等的强电回路)与信号线相距 30cm 以上来配线,不要放置在同一配线管内;
- 9、请安装非熔断型断路器使驱动器故障时能及时切断外部电源。

2.2 接线端子简介

G2 系列的驱动器面板端子简介

 


图 2-1 驱动器接线端子

表2-1驱动器面板端子简介

端子名	功能	使用注意事项							
L1, L2, L3	主电源端子	三相 AC 220V (-15%~10%, 50/60Hz)							
L1C、L2C	控制电源端子	单相 AC 220V(-15%~10%, 50/60Hz)							
⊖1、⊝2	DC 电抗器端子	出厂时,⊖1、⊖2 之间已经短接。							
B1/⊕、B2、B3	制动电阻端子	使用外部制动电阻时,在 B1/⊕和 B2 之间连接制动电阻;使用内部制动电阻时,将 B2 和B3 短接(出厂时 B2 和 B3 已短接)。							
U. V. W.	电机动力端子及接地端子	必须和电机 UVW 端子——对应。							
CN1	电机编码器端子	注意端子定义,详见说明书 2.2.5							
CN2	输入输出端子	注意端子定义,详见说明书 2.2.6							
CN3	通讯端子	分类端之中处 光川沿明社994							
CN4	地叭抓丁	注意端子定义,详见说明书 2. 2. 4							

2.2.1 电机端动力线定义

插头类型	4 ਹੈ	ち AMI	P插头			4 芯f XS1		4 芯航插 YD28K4/YD32K4				
示意图			1133			10 3	2 40					
	电机系列	1	2	3	4	1 DE	2: U	1: PE	2: U			
管脚说明	M 系列 U W V PE		PE	1: PE 3: V	2: U 4: W	1: FE 3: V	2: 0 4: W					
	S系列	U	V	W	PE	3: V	4: W	3: V	4: W			

插头类型					抱闸电 芯航插	机					130 法当 4 芯航插		
				YI	D28J7	CMS3102A18-10P							
示意图						7	6 3 0 4 0 0 0 5 2)1				C B	D
管脚说明	管脚	1	2	3	4	5	6	7	管脚	A	В	С	D
官脚说明	定义	PE	U	V	W	Brake	Brake	空	定义	U	V	W	PE

2.2.2 电机端编码器定义

(1) 增量式编码器

E/M 系列法兰面 90 及以下电机的增量式非省线编码器(15 芯 AMP 插)

端子号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
信号名	PE	5 V	GND	B+	Z-	U+	Z+	U-	A+	۷+	W+	V-	A-	B-	W-

E/M 系列法兰面 110 及以上电机的增量式非省线编码器(15 芯航插)

端子号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
信号名	PE	5 V	GND	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-	U+	V+	W+	U-	V-	W-

S 系列法兰面 40-90 电机的增量式非省线编码器(15 芯 AMP 插)

端子号		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
信号名	A+	A-	B+	B-	Z+	Z-	U+	U-	V +	V-	W+	W-	5V	GND	FG

(2) 省线式编码器

3 排 9 芯 AMP 插


端子号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
信号名	5V	GND	A+	A-	B+	B-	Z+	Z-	FG

15 芯航插, 10~15 芯不焊接

端子号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
信号名	FG	5 V	GND	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-


(3) 绝对值编码器

 E 系列和 M 系列绝对值编码器插头 (7 芯, 40~90 法兰: XS16J7, 100~180 法兰 YD28J7)



端子号	1	2	3	4	5	6	7
信号名	FG	E-	E+	SD-	GND	SD+	+5V

 B 系列 100~150 法兰绝对值编码器插头,(10 芯,SC-CMV1-R10P)



端子号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
米格定义	/	E-	E+	SD-	GND	SD+	+5 V	/	/	FG
弘法定义	/	5V	GND	SD+	SD-	E+	E-	/	/	FG

S 系列 40-90 法兰电机绝对值编码器插头, (9 芯 AMP 插)

端子号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
信号名	E+	E-	FG	SD+	SD-	/	5V	GND	/

S 系列 40-90 法兰电机,尼康绝对值编码线插头(9 芯 AMP 插,不包含 S2/S3 系列)

端子号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
信号名	SD+	SD-	E+	/	/	5V	GND	E-	FG

S 系列 100-150 法兰电机绝对值编码器插头(15 芯航插,YD28J15)

	端子号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	信号名	FG	E-	E+	SD-	GND	SD+	5V				,	/			

2.2.3 上位机通讯连接端子

上位机通讯连接器信号名称及其功能如下:


 


图 2-2 通讯接口

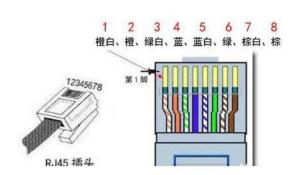

G2 系列通讯连接器 CN3、CN4 信号名称及其功能如下:

表 2-2 通讯接口

端	子号	1	2	3	4	5	6	7	8
名	CN3	CANH	CANL	GND	GND	RS485+	RS485-	保留	保留
称	CN4	CANH	CANL	GND	GND	RS485+	RS485-	内置 120) 欧电阻

2.2.4 输入输出端子配置

G2 系列输入输出连接端子 CN2 是 DB44 芯端子,功能描述如下表所示:

表 2-3 G2 系列输入输出连接端子 CN2 功能描述

定义	端子号	信号名称	I/O 方式	功能说明
COM+	18	控制信号输入输出		输入端子的电源正极; 用来驱动输入端子的光电耦合
COM	10	电源正极		器; DC12~24V, 电流≥100mA;
				输入 IO 指令控制序列。输入 IO 功能涉及参数 P0-06,
				P1-06 ~ P1-09 °
				出厂默认:
DI1	10			DI1: 伺服使能 SON;
DI2	14			注: SON 信号由参数 P0-06 控制; 默认低电平
DI3	12	/A > == HA A I > d I		SON_ON,高电平 SON_OFF;
DI4	13	输入 IO 口指令控制	Type1	DI2: 保留
DI5	16	序列		DI3 : 保留
DI6 DI7	17 15			DI4: 保留
DI8	11			DI5 :模拟量单端控制的方向 IO;
				DI6 : 模式切换
				DI7 : SC1 (速度选择 1)
				DI8: SC2 (速度选择 2)

				输出 IO 指令控制序列。参数 P1-07 涉及输出取反;
				出厂默认:
DO1+	8			DO1: 伺服准备好信号输出 SRDY;
DO1-	25			DO2: 伺服报警信号输出 ALM;
DO2+	26			DO3:
DO2-	27	输出 IO 口指令控制	Type2	①在位置模式下默认为定位完成输出 COIN;
DO3+	28	序列	31	②在速度模式下默认为速度到达;
DO3-	29			DO4: 机械制动释放 BRK;
DO4+	30			
DO4-	31			输出口特性:
				DO1~ DO3: 最大工作电压 25V,最大驱动电流 20mA;
				DO4 :最大工作电压 25V,最大驱动电流 50mA;
				① IN-PS/IN-DS 为单端脉冲输入的正端,可接 12-24V
IN-PS	41	脉冲串输入序列		电源; PULS-/SIGN-为单端脉冲输入的负端。
IN-DS	42			② PULS+/SIGN+为差分脉冲输入的正端;
PULS+	32		Type3	PULS-/SIGN-为差分脉冲输入的负端。
PULS-	33		31 -	③当使用 5V 的单端脉冲输入时,PULS+/SIGN+可以
SIGN+	34			作为 5V 单端脉冲输入的正端使用。PULS-/SIGN-作
SIGN-	35			为 5V 单端脉冲的负端使用。
SAIN	21			/9 5 V 华洲原作的 贝利 区内。
AGND	24			① SAIN/AGND 作为模拟量控制单端方式输入,出厂
AGND	24 22			默认的电压范围为 0-10V。
AGND	23	模拟量控制序列	Type4	② AS+/AS-/AGND 作为模拟量控制差分方式输入。出
AS+	20			厂默认的电压范围为-10V10V。
AS-	19			/ W(2(H)-12H2)3 10 1 10 10
A+	1			
A-	2			
B+	3			 A+/A-/B+/B-/Z+/Z-为编码器反馈分频输出,提供给上
B-	4	编码器反馈系列	Type5	位机。可以通过参数 P1-07, P2-13 进行设置;
Z+	5			12-15 円 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Z-	6			
CZ	7		T. (CZ/DGND 作为集电极开路的 Z 信号输出提供给上位
DGND	9		Type6	机使用.
	1			

2.3 电机编码器连接端子 CN1

2.3.1 CN1端子配置

图 2-5 为驱动器的电机编码器连接端子 CN1 的配置图, CN1 为 15 芯插座。

 


图 2-3 电机编码器连接端子(面对插头的焊片看)

2.3.2 CN1功能描述

	*K = 1 ·C//	02111 1 7 HH VT 1	文利」の代われた加定
端子号	信号名称	记号	功能说明
6	电源输出	+5V	伺服电机光电编码器用+5V电源;电缆长
1	电源地	GND	度较长时,应使用多根芯线并联。
2	编码器A+输入	A+	与伺服电机光电编码器A+相连接
3	编码器A-输入	A-	与伺服电机光电编码器A-相连接
4	编码器B+输入	B+	与伺服电机光电编码器B+相连接
5	编码器B-输入	B-	与伺服电机光电编码器B-相连接
10	编码器Z+输入	Z+	与伺服电机光电编码器Z+相连接
15	编码器Z-输入	Z-	与伺服电机光电编码器Z-相连接
14	编码器U+输入	U+	与伺服电机光电编码器U+相连接
9	编码器U-输入	U-	与伺服电机光电编码器U-相连接
13	编码器V+输入	V+	与伺服电机光电编码器V+相连接
8	编码器V-输入	V-	与伺服电机光电编码器V-相连接
12	编码器W+输入	W+	与伺服电机光电编码器W+相连接
7	编码器W-输入	W-	与伺服电机光电编码器W-相连接
11	空	NC	

表 2-4 电机编码器连接端子 CN1 功能描述

2.4 输入/输出接口类型

2.4.1 Type1开关量输入接口

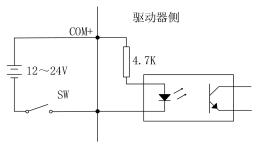


图 2-4: Typel 开关量输入接口

由用户提供电源,从COM+端子输入直流12~24V,电流≥100mA; 注意,如果电流极性接反,会使伺服驱动器不能工作。

2.4.2 Type2开关量输出接口

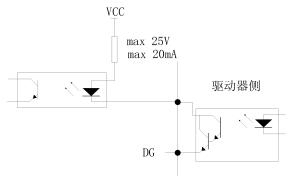


图 2-5a: Type2 开关量输出接口(光耦)

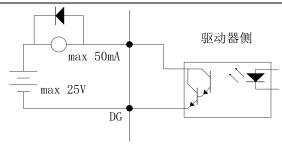


图 2-5b: Type2 开关量输出接口(继电器)

- 1、DO1~DO3最大工作电压25V,最大驱动电流20mA;
- 2、DO4输出为达林顿晶体管,与光耦(图2-5a)或继电器(图2-5b)连接;
- 3、外部电源由用户提供,但是必需注意,如果电源的极性接反,会使伺服驱动器损坏;
- 4、输出为集电极开路形式,最大驱动器电流50mA,外部电源最大电压25V。因此,开关量输出信号的负载必须满足这个限定要求。如果超过限定要求或输出直接与电源连接,会使伺服驱动器损坏;
- 5、如果负载是继电器等电感性负载,必须在负载两端反并联续流二极管。如果续流二极管接反,会使伺服驱动器损坏;
- 6、输出晶体管是达林顿晶体管,导通时,集电极和发射极之间的压降约有1V左右,不能满足TTL低电平要求,因此不能和TTL集成电路直接连接。

2.4.3 Type3脉冲量输入接口

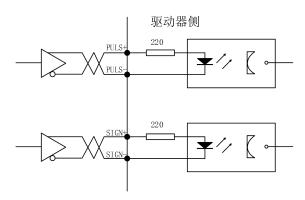


图 2-6a: Type3 脉冲量输入接口的差分驱动方式

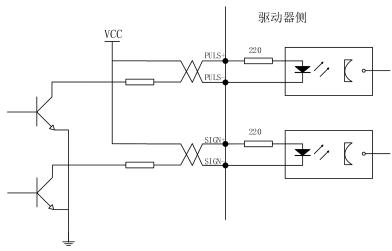


图 2-6b: Type3 脉冲量输入接口的单端驱动方式: VCC=5V、12V、24V

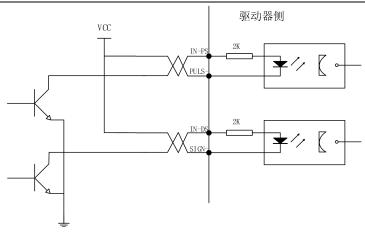


图 2-6c: Type3 脉冲量输入接口的单端驱动方式: VCC=24V

- 1、为了正确地传送脉冲量数据,以及提高系统抗干扰能力,建议采用图2-6a差分驱动方式;
- 2、差分驱动方式下,采用AM26LS31、MC3487或类似的RS422线驱动器;
- 3、采用单端驱动方式,会使动作频率降低。根据脉冲量输入电路,驱动电流 $10\sim15$ mA,限定外部电源最大电压25V的条件,确定电阻R的数值。经验数据: VCC=24V,R=2K; VCC=12V,R=1K; VCC=5V,R=100 Ω 。
- 4、采用单端驱动方式时,外部电源由用户提供,但必需注意,如果电源极性接反,会使伺服驱动器损坏。
- 5、脉冲输入形式详见表2-5,箭头表示计数沿,表2.5是脉冲输入时序及参数。当使用2相输入形式时,其4倍频脉冲频率≤500kH。 当使用单端输入时,脉冲频率≤200kH。
- 6、若脉冲量为24V,可选择 IN-PS、PULS- 和 IN-DS、SIGN-端口,如图2-6c则无需外接电阻。

表 2-5: 脉冲输入形式

正逻辑:

脉冲指令形式	CCW	CW	参数设定值
脉冲列			0
符号	SIGN		指令脉冲+符号
CCW脉冲列			1
CW脉冲列	SIGN		CCW脉冲/CW脉冲
A相脉冲列	PUS	—	2
B相脉冲列	SIGN		2相指令脉冲

负逻辑

脉冲指令形式	CCW CW	参数设定值
脉冲列	PULS	0
符号	SIGN	指令脉冲+符号
CCW脉冲列	PULS	1
CW脉冲列	SIGN	CCW脉冲/CW脉冲
A相脉冲列	PULS	2
B相脉冲列	SIGN	2相指令脉冲

参数	差分驱动输入	单端驱动输入
t _{ck}	>2 µ S	>5 µ S
t _h	>1 µ S	>2.5 µ S
t_1	>1 µ S	>2.5 µ S
t _{rh}	<0.2 μ S	<0.3 μ S
t _{rl}	<0.2 μ S	<0.3 μ S
t_s	>1 µ S	>2.5 µ S
t _{qck}	>8 μ S	>10 µ S
t _{qh}	>4 μ S	>5 μ S
t _{ql}	>4 μ S	>5 μ S
t_{qrh}	<0.2 μ S	<0.3 μ S
t _{qrl}	<0.2 μ S	<0.3 μ S
t _{qs}	>1 µ S	>2.5 μ S

表 2-6: 脉冲输入时序参数

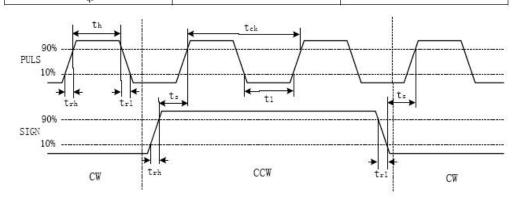


图 2-7: 脉冲十符号输入接口时序图(最高脉冲频率 500kHz)

2.4.4 Type4模拟输入接口

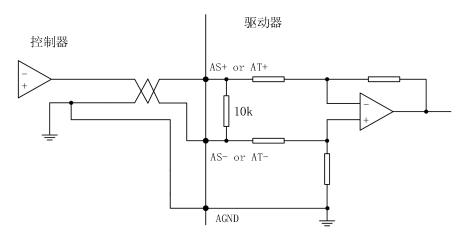


图 2-8a: Type4 模拟差分输入接口

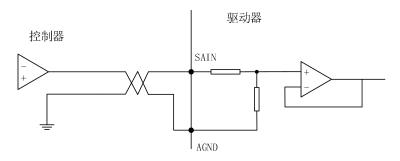


图 2-8b: Type4 模拟单端输入接口

控制器

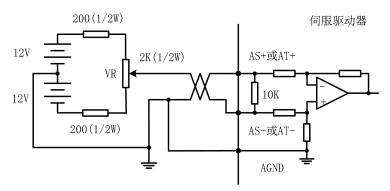


图 2-8c: Type4 模拟差分电位器输入接口

控制器

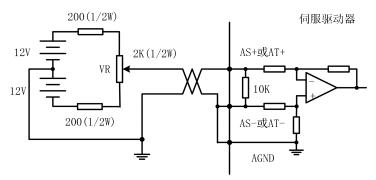


图 2-8d: Type4 模拟单端电位器输入接口

- 1、模拟输入接口是差分方式,根据接法不同,可接成差分和单端两中形式,输入阻抗为 $10k\Omega$ 。输入电压范围是 $-10V\sim+10V$;
- 2、在差分接法中,模拟地线和输入负端在控制器侧相连,控制器到驱动器需要三根线连接;
- 3、在单端接法中,模拟地线和输入负端在驱动器侧相连,控制器到驱动器需要两根线连接;
- 4、差分接法比单端接法性能优秀,它能抑制共模干扰;
- 5、输入电压不能超出-10V~+10V范围,否则可能损坏驱动器;
- 6、建议采用屏蔽电缆连接,减小噪声干扰;
- 7、模拟输入接口存在零偏是正常的,可通过调整参数对零偏进行补偿;
- 8、模拟接口是非隔离的(非绝缘)。

2.4.5 Type5编码器信号输出接口

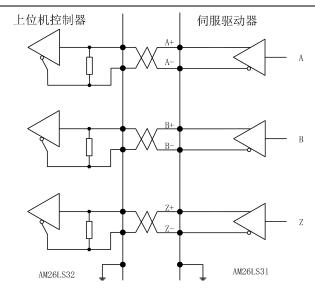


图 2-9a: Type5 光电编码器输出信号

- 1、编码器信号经差分驱动器(AM26LS31)输出;
- 2、控制器输入端可采用 ATM26LS32 接收器,必须接终端电阻,约 330Ω左右;
- 3、控制器地线与驱动器地线必须可靠连接;
- 4、非隔离输出,如图 2-9a 所示;
- 5、控制器输入端也可采用光电耦合器接收,但必须采用高速光电耦合器(例如 6N137)如图 2-9b 所示。

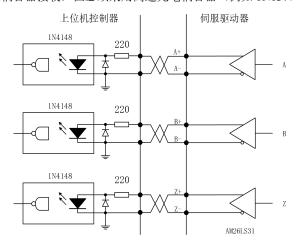


图 2-9b: Type5 光电编码器输出信号

2.4.6 Type6 编码器Z相信号集电极开路输出接口

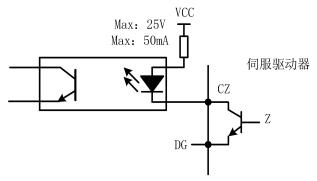


图 2-10: Type6 光电编码器输出接口

- 1、编码器 Z 相信号由集电极开路输出,编码器 Z 相信号出现时,输出 ON(输出导通),否则输出 OFF(输出截至);
- 2、在上位机,因为 Z 相信号脉冲通常很窄,故请用高速光电耦合接收(例如 6N137)。

2.4.7 Type7伺服电机光电编码器输入接口

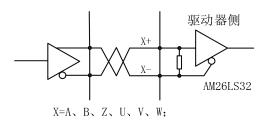


图 2-11: Type7 伺服电机光电编码器输入接口


2.5 连线规定

- 1、建议由三相隔离变压器供电,减少电击伤人可能性;
- 2、建议电源经噪声滤波器供电,提高抗干扰能力;
- 3、请安装非熔断型短路器使驱动器故障能及时切断外部电源;
- 4、接地线要≥2.5mm²,尽可能粗壮,做成单点接地,伺服电机的接地端子与伺服驱动器的接地端子PE务必相连;
- 5、为防止干扰引起误动作,建议安装噪声滤波器,并注意::
 - 1) 噪声滤波器、伺服驱动器和上位控制器尽量近距离安装;
 - 2)继电器、交流接触器、制动器等线圈中务必安装浪涌抑制器;
 - 3) 动力电路线缆和信号线不要捆扎在一起。
- 6、正确连接电缆的屏蔽层。

2.6 标准接线图

2.6.1 位置模式接线图

G2 系列位置控制模式:

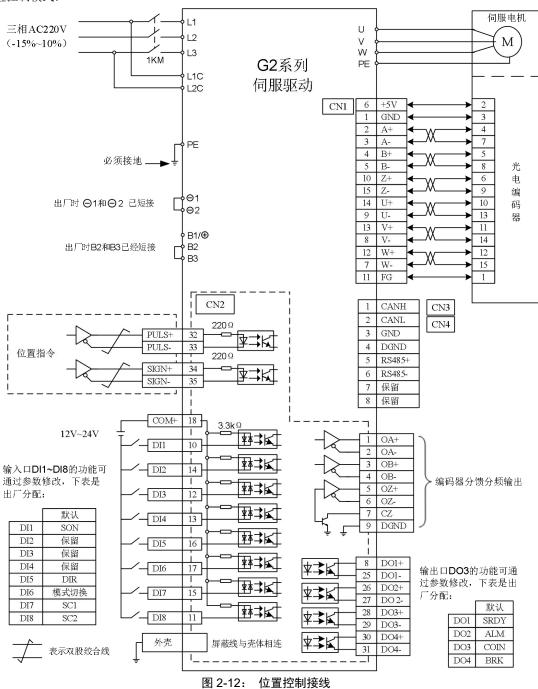

19

2.6.2 速度/转矩模式接线图

G2 系列速度/转矩控制模式:

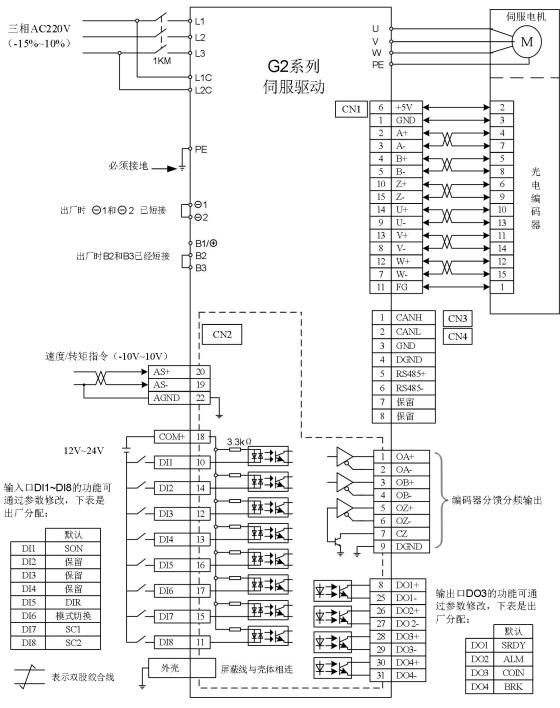


图 2-13: 速度/转矩模式接线

第三章 面板操作

3.1 驱动器面板说明

3.1.1 面板组成

G2 系列面板组成:

驱动器面板由5个LED数码管显示器和5个按键组成,用来显示系统各种状态、设置参数等。



按键	名 称	功能
4	设置键	按此键可显示各参数的设定及设定值,及进入参数
	以且姓	设定状态和清除报警
М	105 5 7 7	切换基本模式: 状态显示、辅助功能、参数设定、
IMI	模式键	监视
	移位键	按下该键可将所选的位(该位的小数点闪烁)向左
	炒业娃	移动一位
	增加键	按下 UP 键可增加设定值
	PHARKE	在辅助功能模式 JOG 运行时作为正转启动键作用
	减少键	按下 DOWN 键可减少设定值
	9% / KE	在辅助功能模式 JOG 运行时作为反转启动键作用

3.1.2 功能切换

按模式键, 功能会如下进行切换。有关各功能的操作方法, 请阅读参照项目。

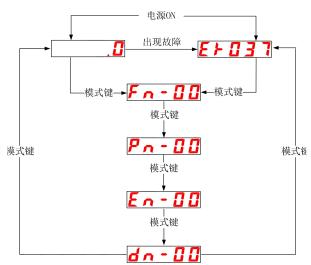


图 3-1: 模式切换操作图

3.2 参数 (Pn-xx) 的操作


1、参数的分类

参数根据功能分为7段。对应 P0-xx 到 P6-xx。其中 P6 段为内部参数,需要厂家密码才能进入操作。

2、参数的显示方式

参数显示的方式: ①16 进制显示,以字母"H"开始。②10 进制显示,无特殊标志。

3、参数设定的操作案例

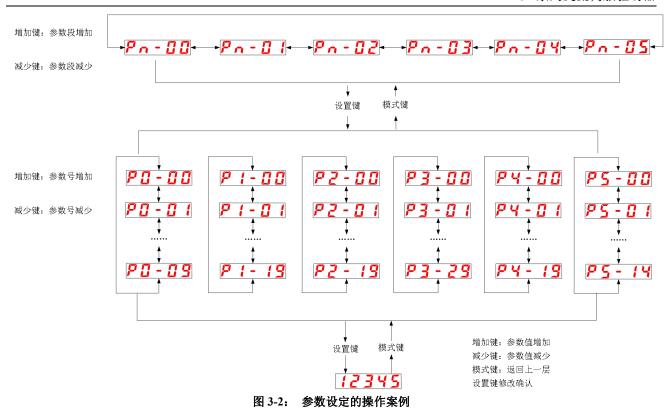

注:该操作过程中可以配合移位键使用,移位键在上述任何一级菜单下面都有效,每执行一次移位键当前设定位向左移动移位并且该位处于闪烁状态。


3.3 监视显示 (Fn-xx) 的操作

对伺服单元中设定的指令值、输入输出信号的状态以及伺服单元的内部状态进行监视 (显示)的功能。在面板操作器上显示为以 Fn 开头的编号。



图 3-3: 监视菜单的内容

(1) 运行状态

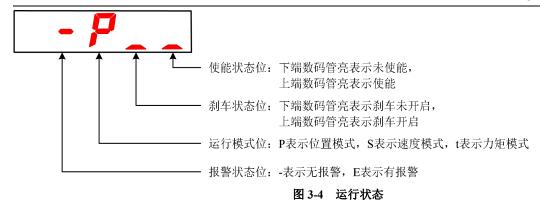

3.4 历史故障显示 (En-xx) 的操作

对伺服单元运行过程中所出现故障的记录。存储最近发生的 4 次故障。在面板操作器上显示为以 En 开头的编号。

增加键&减少键:报警序号增减

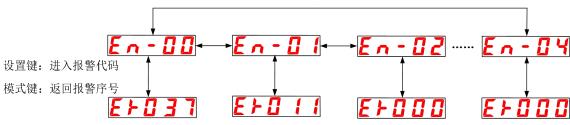


图 3-5: 历史故障菜单的操作案例

3.5 辅助功能 (dn-xx)的操作

辅助功能主要是为了增加伺服单元的灵活性和应用的简便。主要有刹车泻放测试、JOG 运行、驱动器初始化。在面板操作器上显示为以 dn 开头的编号。

3.5.1 刹车泻放测试

首先,要把驱动器刹车电阻拔掉,将 PO-02 设置为 05555,然后操作 dn-00 进行刹车泻放测试。

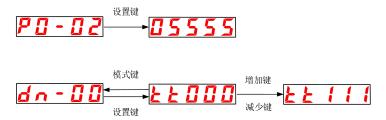


图 3-6: 刹车电阻泻放操作案例

3.5.2 JOG运行

JOG 的运行速度 P3-19 设置为所需要的数值。然后操作 dn-01 进行 JOG 运行。

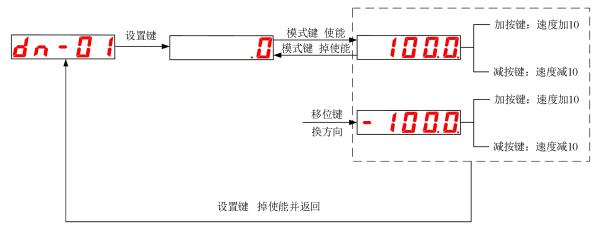


图 3-7: 速度试运行操作案例

3.5.3 电机参数初始化及恢复出厂设置

(1) 电机参数初始化

将 P0-01 设定为相应的电机型号(详见附录 C 电机适配表),参数保存后需要重新上电才有效。

(2) 恢复出厂设置

 


图 3-8: 恢复出厂设置操作案例

3.5.4 驱动器复位

驱动器的复位操作与断电重新上电的操作等效,进入 dn-06,按下设置键,面板闪现 DSP 程序版本号,并伴有继电器吸合的声音,即可完成复位功能。

注: 省线式编码器不支持软复位

3.5.5 惯量检测

进入 Dn-07, 其它操作与 Dn-01 完全一样, 只是显示值为惯量检测值, 显示内容为负载惯量比。

第四章 参数

4.1 参数一览表

参数总共分为 7 段 P0-P6。下表中的出厂值以 60ST-M06020(配 G 驱动器)为例。

P0 段参数

序号	名称	出厂值	单位	厂家代号
00	版本号	67		0
01	电机代码	0		1
02	密码	0		2
03	初始状态显示内容	0		3
04	控制方式选择	0		4
05	报警屏蔽	0		5
06	功能选择 1	0		6
07	驱动器配置	H111		7
08	功能选择 2	0		8
09	驱动器最大电流限制	3000		9

P1 段参数

序号	名称	出厂值	单位	厂家代号
			平位.	
00	232 接口配置及示波器通道一显示内容	1		10
01	示波器通道二和三显示内容	0		11
02	485 通信协议	0		12
03	485 地址	0		13
04	指令脉冲滤波	20	10ns	14
05	反馈脉冲滤波	20	10ns	15
06	低四位输入口取反	0		16
07	高四位输入口取反	0		17
08	输入 IO 口重定位 1	Hd410		18
09	输入 IO 口重定位 2	H657A		19
10	输出口取反	0		20
11	输入指令取反	0		21
12	DO1~DO4 输出选择控制	0		22
13	E2PROM 保护	0		23
14	参数保护	0		24
15	输入口滤波	0	0.1ms	25
16	MODBUS 帧间隔时间设定	0		26
17	CAN 通信波特率	0		27
18	CAN 发送邮箱 ID	0		28
19	CAN 接收邮箱 ID	0		29

P2 段参数

序号	名称	出厂值	单位	厂家代号
00	位置环比例	40	1/s	30
01	惯量实时检测补偿	0		31
02	位置环前馈	0	1%	32
03	电子齿轮比分母1	1		33
04	电子齿轮比分子1	1		34
05	电子齿轮比分母 2	1		35
06	电子齿轮比分子 2	1		36
07	位置环前馈滤波截止频率	0	Hz	37
08	位置环输出滤波截止频率	0	Hz	38
09	编码器输出电子齿轮比分母	1		39
10	定位完成范围	10	Pulse	40
11	位置超差检测范围	0	10Pulse	41
12	位置命令斜波功能	5000	5*Pulse/ms	42
13	编码器输出电子齿轮比分子	1		43
14	指令脉冲输入模式	0		44
15	SON 打开后输出制动器释放信号的	10 ms	ms	45
13	延时时间设定	10	1115	
16	SON 关闭后输出制动器锁住信号的	10	ms	46
	延时时间设定	10	1115	
17	SON 关闭后输出制动器锁住信号输	10	rpm	47
	出的最低转速设定			
18	输出相位取反	0		48
19	位置指令来源	0		49
20	位置指令一次滤波截止频率	0	Hz	50
21	位置指令平均值滤波时间 1	0	0.2ms	51
22	位置指令平均值滤波时间 2	0	0.2ms	52
23	加速度环输出限幅	3000	1/1000	53
24	惯量补偿系数	0	1/100	54
25	加速度检测滤波	1000	Hz	55
26	加速度环比例	-50		56
27	加速度环积分	20		57
28	加速度指令增益	2000	1/10000	58
29	加速度环前馈	1000	1/1000	59

P3 段参数

序号	名称	出厂值	单位	厂家代号
00	测速方式	0		60
01	速度环比例 1	150	Hz	61
02	速度环积分时间常数1	20	ms	62
03	速度环比例 2	100		63
04	速度环积分时间常数 2	10		64
05	PDF 系数	1000	1%	65

序号	名称	出厂值	单位	厂家代号
06	速度环前馈系数	0	1%	66
07	速度检测滤波	0	Hz	67
08	加速度环输出滤波	1000	Hz	68
09	速度观测器截止频率	1000	Hz	69
10	速度观测器补偿系数	707	1%	70
11	速度输出恒定补偿	0	1/100	71
12	速度环输出滤波	0	Hz	72
13	正转最大速度限制	-1	rpm	73
14	反转最大速度限制	-1	rpm	74
15	加速时间	-1	ms	75
16	减速时间	-1	ms	76
17	断使能延时时间	0	ms	77
18	速度环指令来源	0		78
19	JOG 速度	100	rpm	79
20	陷波器中心频率	0	HZ	80
21	陷波器宽度	0	HZ	81
22	陷波器衰减比例	0	1/1000	82
23	转动惯量倍数	30	1/10	83
24	P-PI 切换模式	0		84
25	P-PI 切换速度误差阀值	2000		85
26	温度报警阀值	0	°C	86
27	位置模式下加减速时间设定	0	150rpm/ms	87
28	开启风扇温度设定	0	$^{\circ}$	88
29	风扇关闭温度	0	$^{\circ}$ C	89

P4 段参数

序号	名称	出厂值	单位	出厂代号
00	内部转矩正限	3000		90
01	内部转矩负限	3000		91
02	外部转矩正限	1000		92
03	外部转矩负限	1000		93
04	电流检测滤波	2500	Hz	94
05	电流环输出滤波	2500	Hz	95
06	电流过载值	3000	1/1000	96
07	电流过载允许时间	500	0.1s	97
08	刹车周期	10		98
09	刹车占空比	8		99
10	刹车开启电压	380		100
11	刹车关闭电压	360		101
12	过压设定值	410		102
13	欠压设定值	120		103
14	刹车电阻最大允许工作时间	1000	10ms	104
15	力矩模式下的指令来源	0		105

序号	名称	出厂值	单位	出厂代号
16	软件过流基值	1000	1/1000	106
17	力矩到达值设定	0	1‰Tn	107
18	力矩限制/速度限制选择来源	0		108
19	力矩到达时间设定值	0	0.5ms	109

P5 段参数


序号	名称	出厂值	单位	出厂代号
00	力矩模式下正转速度幅值限制	100	rpm	110
01	单端模拟量零偏设定	2048		111
02	单端模拟量控制增益设定	100	rpm/v	112
03	单端模拟量控制死区设定	300	mv	113
04	内部速度 1/内部力矩 1	0	rpm	114
05	内部速度 2/内部力矩 2	0	rpm	115
06	内部速度 3/内部力矩 3	0	rpm	116
07	内部速度 4/内部力矩 4	0	rpm	117
08	单端差分模拟量负压处理	0	0	118
09	单端模拟量滤波系数	990	1/1000	119
10	差分模拟量零漂设置	0		120
11	差分模拟量增益	0		121
12	差分模拟量死区	0		122
13	差分模拟量滤波系数	0	1/1000	123
14	速度模式下速度达到信号宽度设定	1	rpm	124
15	力矩到达信号宽度设定值	20	1/1000	125
16	厂家保留参数	2500		126
17	厂家保留参数	4		127
18	堵转报警检测时间	1000	5ms	128
19	力矩模式下反转速度幅值限制	100	rmp	129

4.2 参数详解


4.2.1 PO段参数详解


序号	名称	功能	出厂代号
P0-00	软件版本	可以查看软件版本号,但不能修改。	0
P0-01	电机代码	① 当前使用的电机型号,详见附件 C 电机适配表(若为省线式电机,代码显示值为附件 C 中的值+1000) ② 当更换不同种类电机时,需要修改本参数。 ③ 选定电机后必须要设置密码到 Dn-02 界面下进行电机参数初始化,否则会报警 24。	1
P0-02	密码	厂家使用	2
P0-03	初始状态显示内容	显示的内容的偏移与 Fn 菜单对应,具体的偏移为参数值为 0 对应 Fn-00,1 对应 Fn-01,依次对应。	3

序号	名称	功能	出厂代号
P0-04	控制方式选择	通过此参数可设置驱动器的控制方式: 0:位置模式 1:速度模式 2:力矩模式 3:力矩位置混合模式 4:力矩速度混合模式 5:速度位置混合模式	4
P0-05	第4位 第3位 第2位 第1位 日 第一位 日 第一位 日 第一位 日 第一位 日 第一位 日 第一位 日 第一位 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	 数の管第0位报警屏蔽设置 1 屏蔽26号报警(Z脉冲错) 2 屏蔽2号报警(M)入脉冲异常) 8 屏蔽4号报警(输入脉冲异常) 8 屏蔽50号报警(灾压) 2 保留 4 屏蔽5号报警(灾压) 2 保留 4 屏蔽51号报警(剩车电阻过载) 8 屏蔽37号报警(编码器错误) 2 屏蔽11号报警(编码器错误) 2 屏蔽11号报警(编码器出)W未连接) 4 屏蔽54号报警(21脉冲丢失) 8 屏蔽32号报警(电机代码未正确选定) 数码管第3位报警屏蔽设置 1 保留 2 屏蔽57号报警(速度数据传输错) 4 屏蔽15号报警(堵转) 4 屏蔽15号报警(堵转) 4 屏蔽15号报警(堵转) 6 日和10日, 6 日本6数设置为日日日前、 6 日本6数设置为日日前、 6 日本6数设置、 7 日本6数设置、 7	
P0-06	功能选择1	参数按 5 位数码管操作,每一位数码管对应的功能如下:	6

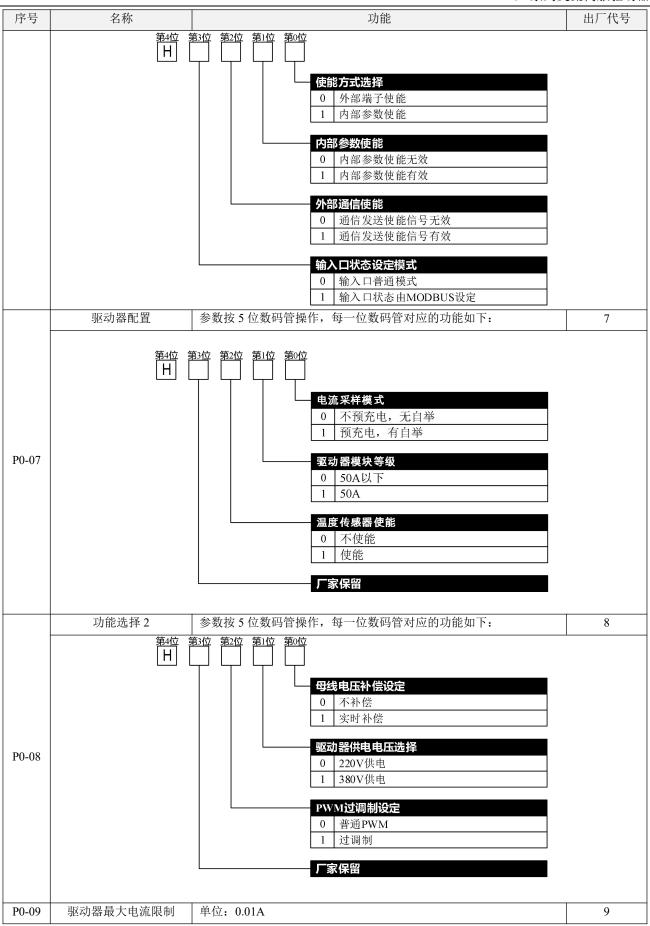


4.2.2 P1段参数详解

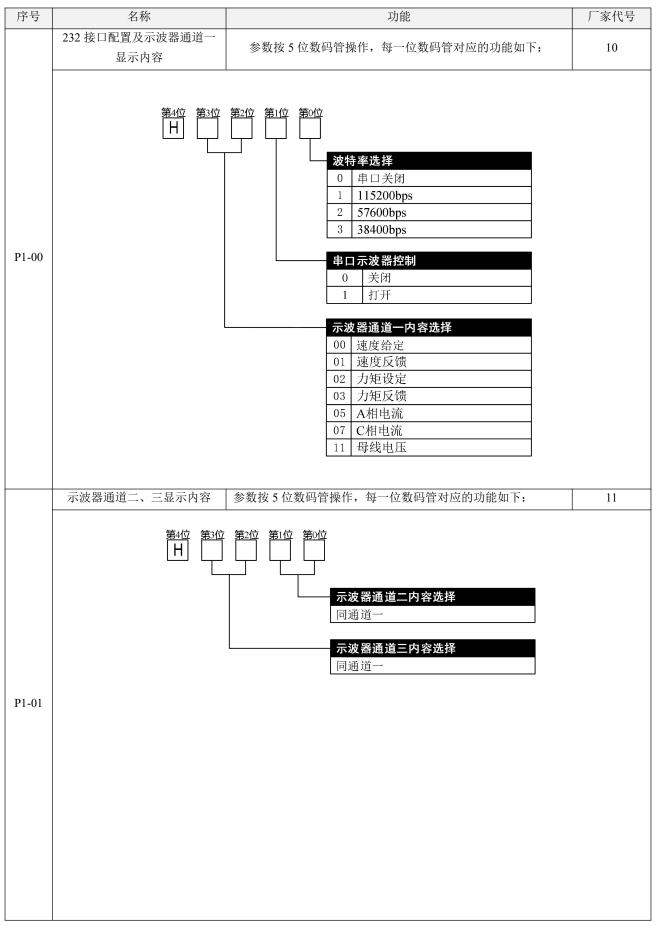

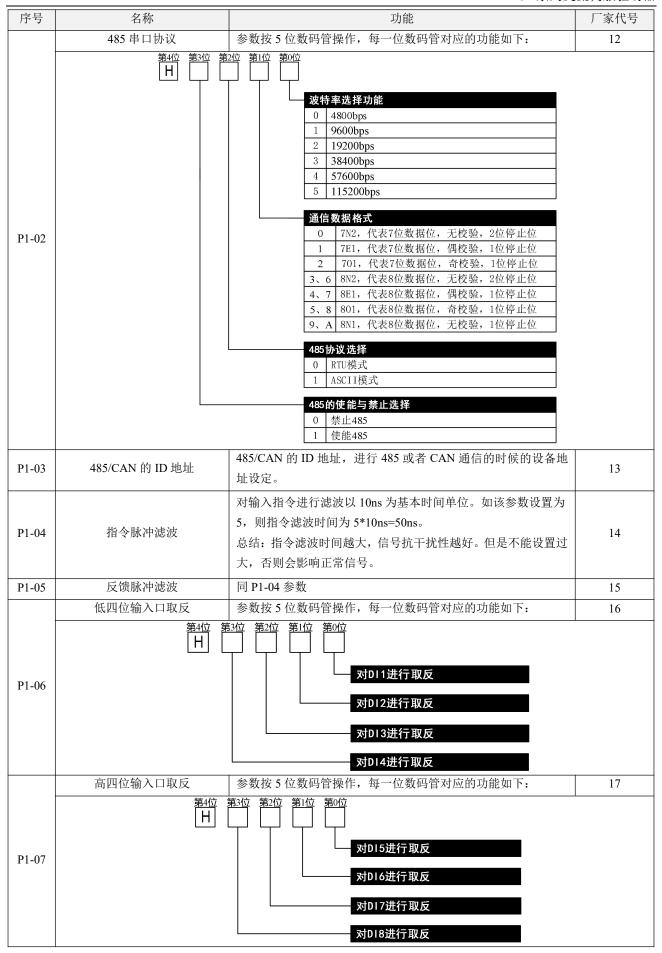



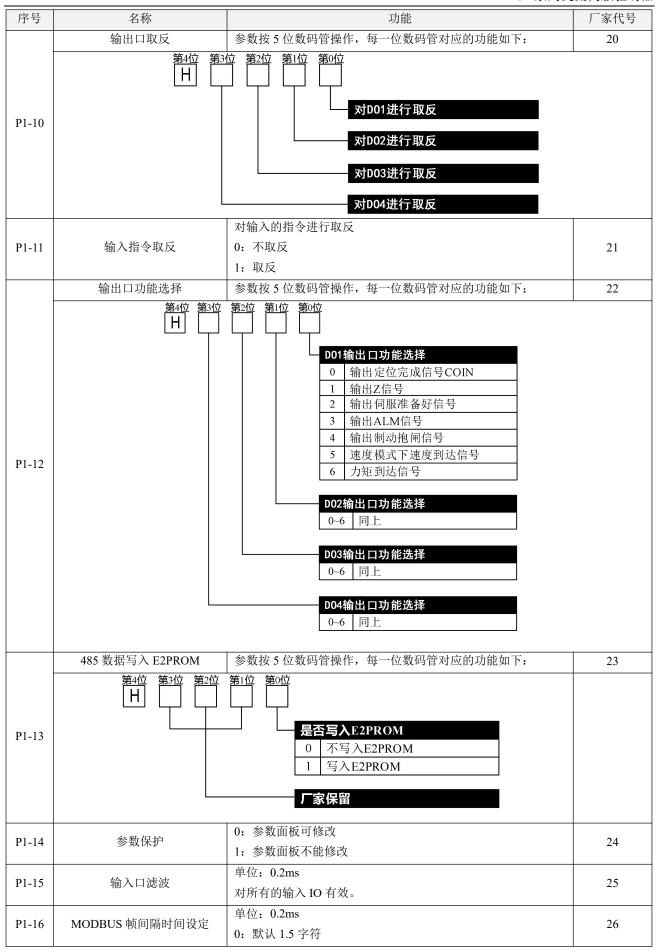

序号	名称	功能	厂家代号
P1-17	CAN 通信波特率	0: 50K 1: 100K 2: 125K 3: 250K 4: 500K 5: 1M	27
P1-18	CAN 发送邮箱 ID		28
P1-19	CAN 接收邮箱 ID		29

4.2.3 P2段参数详解

序号	名称	功能	厂家代号
P2-00	位置环比例	位置环比例直接决定位置环的反应速度,在机械系统不产生振动 或是噪音的前提下,增大位置环增益,以加快系统反应。减少定 位误差,缩短定位时间。但过大会引起机械震动和系统位置超调。	30
P2-01	惯量实时检测补偿	设置为1时开启惯量实时检测并调整速度环参数。	31
P2-02	位置环前馈系数	位置控制命令平滑变动时,值加大可改善位置跟随误差量。若位 置控制命令不平滑变动时,降低增益值可降低机构的运转振动现 象。按照百分比设定。	32
P2-03	电子齿轮比分母 1	① 设置位置指令脉冲的分倍频(电子齿轮) ② 在位置控制模式下,通过对 P2-03, P2-04 参数的设置,可以方便地与各种脉冲源匹配,以达到用户理想的控制分辨率(即角度/脉冲) ③ P×G=N×C×4 P: 输入指令的脉冲数; G: 电子齿轮比,值为 P2-04/P2-03。 N: 电机旋转圈数	33
P2-04	电子齿轮比分子 1	C: 光电编码器线数/转,本系统电机采用编码器为 2500 线。例: 如输入 8000 个脉冲,电机转 1 圈则 N=1; P=8000; C=2500; 所以 G=5/4; 所以 P2-04 设为 5; P2-03 设为 4 ④ 电子齿轮比推荐范围为 1/50≤G≤50	34
P2-05	电子齿轮比分母 2		35
P2-06	电子齿轮比分子 2		36
P2-07	位置环前馈滤波截止频率	●设定位置环前馈量的低通滤波器截止频率 Hz; ●增加复合位置控制的稳定性; ●该参数越大,滤波器的截止频率越高,电机运行时容易产生噪音,并容易产生位置超调 ●小于等于 0 不滤波	37
P2-08	位置环输出滤波截止频率	●设定位置环输出量的低通滤波器截止频率 Hz ●小于等于 0 不滤波	38
P2-09	编码器输出电子齿轮比分母	与 P2-13 配合对编码器输出脉冲进行整数或小数分频注: 应当使此参数值小于 P2-13 参数值以保证分频输出例: 编码器 2 分频输出 P2-09 = 1	39

序号	名称	功能	厂家代号
/1 3	11.14	P2-13 = 2	7 2010 3
		编码器 2.5 分频输出	
		P2-09 = 2	
		P2-13 = 5	
		●本参数提供了位置控制方式下驱动器判断是否完成定位的依	
		据。当偏差计数器内的剩余脉冲数小于或等于设定的位置范围,	
P2-10	定位完成范围	驱动器认为定位已完成,定位完成信号 COIN ON,否则 COIN	40
		OFF;	
		●以1个脉冲作为基本单位	
		●在位置控制方式下,当位置偏差计数器的计数值超过本参数值	
P2-11	 位置超差检测范围	时,伺服驱动器给出位置超差报警。	41
P2-11	型具超左位侧池围	●该参数值≤0时,位置超差检测无效。	41
		●以 100 个脉冲作为基本单位。	
P2-12	位置指令斜波功能	对输入的位置脉冲进行平滑滤波的功能,使用该功能会导致脉冲	42
PZ-1Z	世直16文料级切能	的滞后,但不是丢失脉冲。设定的内容为 1ms 的脉冲数限制。	42
		与 P2-09 配合对编码器输出脉冲进行整数或小数分频	
		注: 应当使此参数值大于 P2-09 参数值以保证分频输出	
		例:编码器 2 分频输出	
P2-13	 编码器输出电子齿轮比分子	P2-09 = 1	43
		P2-13 = 2	
		编码器 2.5 分频输出	
		P2-09 = 2	
	指令脉冲输入模式	P2-13 = 5 按照 5 位数码管操作,每一位数码管对应的功能如下:	4.4
		2位 第1位 第0位	44
	H H		
		15 47 R2 x4 +4 \ T/_b	
		── 选择脉冲输入形式 0 脉冲+方向	
		1 脉冲+方向双沿技术	
		2 AB正交编码	
		3 CW/CCW方式	
P2-14		选择脉冲的正负逻辑	
		0 正逻辑时序	
		1 负逻辑时序	
		当设为CW/CCW模式时,选择CW/CCW的标准。	
		0 上升沿+高电平方式	
		2 上升沿+低电平方式	
		一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	
	SON 打开后输出制动器释放信	单位: ms	
P2-15	号的延时时间设定	注: 当设置为 0 的时候抱闸信号不动作;	45
	SON 关闭后输出制动器锁住信	单位: ms	
P2-16	号的延时时间设定	注: 当设置为 0 的时候抱闸信号不动作;	46
	SON 关闭后输出制动器锁住信		
P2-17	号输出的最低转速设定	单位: rpm	47

序号	名称	功能	厂家代号
P2-18	编码器输出相位取反	0: 不取反 1: 取反	48
P2-19	位置指令来源	0: 外部脉冲给定 1: 485 发送脉冲指令	49
P2-20	位置指令一次滤波截止频率	单位 Hz	50
P2-21	位置指令平均值滤波时间 1	单位 0.2ms,范围 0-256	51
P2-22	位置指令平均值滤波时间 2	单位 0.2ms,范围 0-256	52
P2-23	加速度环输出限幅	单位 1/1000 额定转矩	53
P2-24	惯量补偿系数	1/100	54
P2-25	加速度检测滤波		55
P2-26	加速度环比例	<0 加速度环不起作用	56
P2-27	加速度环积分		57
P2-28	加速度指令增益	1/10000	58
P2-29	加速度环前馈	1/1000	59

4. 2. 4 P3段参数详解


序号	名称	功能	厂家代号
P3-00	测速方式	0: 速度测速方法一 1: 速度测速方法二 2: 速度测速方法三	60
P3-01	速度环比例增益1	此增益值加大时,可提升速度应答性。但若设定太大时易产生振 动及噪音	61
P3-02	速度环积分时间常数 1	●此参数减小时,可提升速度应答性及缩小速度控制误差量。但 若设定太小时易产生振动及噪音 ●此参数越大,刚性越差	62
P3-03	速度环比例增益2	作用同 P3-01 一样,起作用需要控制速度环比例积分二段切换的 开关切换	63
P3-04	速度环积分时间常数 2	作用同 P3-02 一样,起作用需要控制速度环比例积分二段切换的 开关切换	64
P3-05	PDF 系数	速度环 PI 采用复合的 PDFF 控制方式, PDF 系数为复合 PI 控制的系数。	65
P3-06	速度环前馈系数	速度控制命令平滑变动时,值加大可改善速度跟随误差量; 若速度控制命令不平滑变动时,降低增益值可降低机构的运转振 动现象。	66
P3-07	速度检测滤波 1	对慢速检测的速度进行低通的滤波。 降低滤波的截止频率能够增加系统的抗干扰性,但设置的太小会 影响系统的动态响应,甚至导致电机不能正常工作。	67
P3-08	加速度环输出滤波	Hz	68
P3-09	速度观测器截止频率	速度观测器的截止频率	69
P3-10	速度观测器补偿系数	越大速度观测器越稳定,但会造成观测的延时,越小观测器灵敏 但会造成观测的振荡	70
P3-11	速度输出恒定补偿	速度输出恒定补偿,按照百分比进行设定;	71
P3-12	速度环输出滤波	该滤波参数对于提供平稳转矩以及控制电机的运行的噪音有明	72

序号		功能	厂家代号
		显的效果。降低截止频率可以改善以上两点,但不能设置太小,	
		否则会影响系统的运行。	
P3-13	正转最大转速限制	电机 CCW 最高转速限定,以 RPM 为基本单位	73
P3-14	反转最大转速限制	电机 CW 最高转速限定,以 RPM 为基本单位	74
P3-15	加速时间	设定电机从 0 加速到额定转速所需要的时间(单位: ms)	75
P3-16	减速时间	设定电机从额定转速减速到 0 所需要的时间 (单位: ms)	76
P3-17	断使能延时时间	IO 断使能后延时时间(单位 ms)	77
		0: 位置环输出;	
		1: 单端模拟量(SAIN 与 AGND)输入;	
		2: P3-19 号参数设定;	
		3: 差分模拟量(AS+与 AS-)输入;	
P3-18	速度环指令来源	4: 内部速度模式,速度来源于 P5-04\P5-05\P5-06\P5-07 具体	78
		有外部 IO 速度选择控制;	
		5: 485 发送速度指令。	
		注: 当选择为1或者3模式下,可以配合一个IO口复用为模拟	
		量+IO 控制方向模式。该 IO 口的作用类似为指令取反的功能。	
P3-19	JOG 速度	设定 JOG 的运行速度,以 RPM 为基本单位	79
P3-20	 陷波器中心频率	机械共振频率设定值,若 P3-22 设为 0 时,此功能关闭;	80
1 3-20	阳极循门。山州平	单位: Hz	80
P3-21	陷波器宽度	陷波器的滤波的宽度	81
13-21	PD 0人 田 06/又	单位: Hz	01
		陷波器的滤波宽度范围内的滤波衰减系数,数值越大衰减的比例	
P3-22	陷波器衰减系数	越小。	82
		单位: 1/1000	
P3-23	转动惯量比	负载惯量与电机出轴惯量的比值,单位: 0.1	83
		0:不切换	
P3-24	P-PI 切换模式	1:根据电流给定切换	84
		2:根据外部 IO 切换	
P3-25	P-PI 切换速度误差阀值	当 P-PI 切换模式(P3-24)选择为 1 时需要设定电流给定切换阀值。	85
13-23	1-11 的从处文从左内由	单位: 1/1000。	63
P3-26	油库扣撒饭店	只有在温度检测功能开启(通过 P0-07 使能温度传感器)的情况	0.6
F3-20	温度报警阀值	下,该参数设置才有效。	86
P3-27	位置模式下加减速时间	数值越大加减速度越慢,延时越大,运行平稳。	87
F3-2/	14.1天八 7.加州 2.10 11 11 11 11 11 11 11	(设为1时加速度为150RPM/MS)	0/
P3-28	开启风扇温度设定	该参数用于设定开启风扇的温度值。	88
		●该参数>0时, 当温度高于 P3-28 时风扇开启, 当温度低于 P3-29	
D2 20		时风扇关闭。	89
P3-29	关闭风扇温度设定	●该参数=0时,风扇一直开启。	
		●该参数<0时,风扇一直关闭。	
		- 2/2 W - A 141 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	

4.2.5 P4段参数详解

序号	名称	功能	厂家代号
P4-00	内部转矩正限	单位: 1/1000, 内部转矩一直有效。	90
P4-01	内部转矩负限	单位: 1/1000, 内部转矩一直有效。	91

序号	名称	功能	厂家代号
P4-02	外部转矩正限	单位: 1/1000, 外部转矩与内部转矩一直有效以最小数值进行限制。	92
P4-03	外部转矩负限	单位: 1/1000, 外部转矩与内部转矩一直有效以最小数值进行限制。	93
P4-04	电流检测滤波	对检测的实际电流进行滤波,单位: Hz。	94
P4-05	电流环输出滤波	对电流环的输出进行滤波,单位: Hz。	95
P4-06	电流过载值	设置电流过载值,与 P4-07 过载允许时间一起使用,当电机连续输出转矩高于此设置值且达到 P4-07 所设定时间时,驱动器报警过载。单位:1/1000。	96
P4-07	电流过载允许时间	设置 P4-06 的过载允许时间的设定(10~1200) 单位: 0.01s。	97
P4-08	刹车周期	设置刹车电阻工作的刹车周期,单位: 100us。	98
P4-09	刹车占空比	设定刹车电阻泻放的占空比,务必保证刹车占空比必须小于等于 P4-08 设定的 刹车周期。单位: 100us。	99
P4-10	刹车开启电压	用于设定刹车开启电压值,单位: V。	100
P4-11	刹车关闭电压	用于设定刹车关闭电压值,单位: V。	101
P4-12	过压设定值	用于设定电压过压报警阀值,单位: V	102
P4-13	欠压设定值	用于设定电压欠压报警阀值,单位: V。	103
P4-14	刹车电阻最大允许工 作时间	当刹车电阻连续工作时间超过 P4-14×10ms 时,发生刹车电阻过载报警。单位: 10ms。	104
P4-15	力矩模式下的指令来源	0: 速度环输出; 1: 单端模拟量(SAIN 与 AGND)输入; 2: 内部参数 P3-19 对应的数值; 3: 差分模拟量(AS+与 AS-)输入; 4: 内部速度模式, 力矩来源于 P5-04\P5-05\P5-06\P5-07 具体有外部 IO 力矩选择控制; 5: 485 发送力矩指令	105
P4-16	过载报警开启基值	1、固件 X436 之前版本: 与 P4-06, P4-07 配合决定软件过流报警 12,设置为 1250 即电机的额定转矩作为基值。单位: 1/1250; 2、固件 X436 及以后版本: 与 P4-06, P4-07 配合决定软件过流报警 12,设置 为 1000 即电机的额定转矩作为基值。单位: 1/1000; 可以通过观察 fn29 过载计数器来确定电机有无过载风险,若有,可以通过增大 4-16 过载增益来增加过载报警的电流值判断,但是由于电机工作在额定电流外,需要注意电机温升情况,避免因为温升过高损坏电机,如果温升过高,建议换更大功率段的电机型号。	106
P4-17	力矩到达值设定	单位 1%Tn, 默认值为 0	107

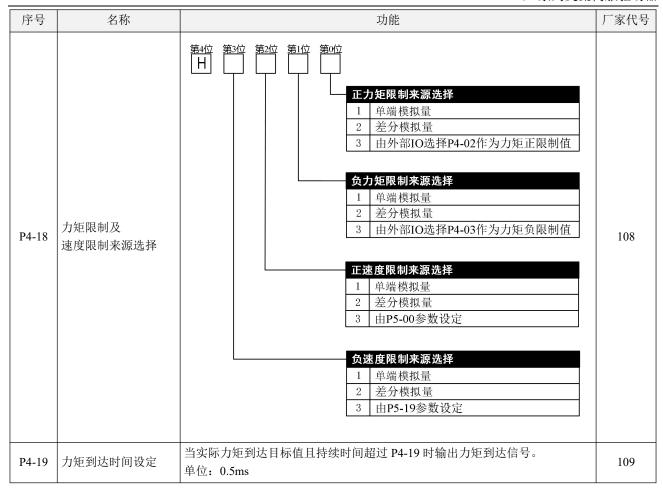

4.2.6 P5段参数详解

序号	名称	功能	厂家代号
P5-00	力矩模式下正转速度幅值限 制	●统采用力矩控制时,对正转最高转速的限制。单位: rpm。	110
P5-01	单端模拟量控制零漂	模拟量零主要是为了消除模拟量指令的零点漂移。其设置方法: ●单端模式 SAIN 与 AGND 相连接。SAIN 接正端,AGND 接模拟量负端。SAIN 与 AGND 之间的电压为零点电压,一般为 0V。 ●将速度模式下 P3-18 参数选择合适的控制功能,力矩模拟下 P4-15 参数选择合适的控制功能。 ●将 P5-08 参数选择合适负电压的处理方式。 ●将参数调节到 P5-01 界面下按确定键进入,然后按向上键进行零漂自调整。最后按确定键保存。该部分参照 AD 零点自调整。	111
P5-02	单端模拟量控制增益	外部输入电压为 1V 时对应的电机转速。单位: rpm/V。	112
P5-03	单端模拟量控制死区	拟量控制死区	
P5-04	内部速度 1/内部力矩 1	速度控制方式下,SC1Z OFF,SC2Z OFF 时,选择内部速度 1 作为速度指令。 力矩控制方式下,SC1Z OFF,SC2Z OFF 时,选择内部力矩 1 作为力矩指令。	114
P5-05	内部速度 2/内部力矩 2	速度控制方式下,SC1Z ON,SC2Z OFF 时,选择内部速度 2 作为速度指令。 力矩控制方式下,SC1Z ON,SC2Z OFF 时,选择内部力矩 2 作为力矩指令。	115

序号	名称	功能	厂家代号
P5-06	内部速度 3/内部力矩 3	速度控制方式下,SC1Z OFF,SC2Z ON 时,选择内部速度 3 作为速度指令。 力矩控制方式下,SC1Z OFF,SC2Z ON 时,选择内部力矩 3 作为力矩指令。	116
P5-07	内部速度 4/内部力矩 4	速度控制方式下,SC1Z ON,SC2Z ON 时,选择内部速度 4 作为速度指令。 力矩控制方式下,SC1Z ON,SC2Z ON 时,选择内部力矩 4 作为力矩指令。	117
P5-08	模拟量单端差分负压处理选 择位	●单端差分模拟量负压处理 Bit0:对单端模拟量负电压进行处理,相对于单端 ad 零点。 Bit1:对差分模拟量负电压进行处理,相对于差分 ad 零点。 ●Bitx 位操作说明 0:不处理负电压。 1:负电压认为指令为 0。	118
P5-09	单端模拟量滤波系数	对单端输入的模拟量进行滤波处理,其中0代表无滤波。	119
P5-10	差分模拟量控制零漂	模拟量零主要是为了消除模拟量指令的零点漂移。其设置方法:	120
P5-11	差分模拟量增益	外部输入电压为 1V 时对应的电机转速。单位: rpm/V。	121
P5-12	差分模拟量死区		122
P5-13	差分模拟量滤波系数	对差分输入的模拟量进行滤波处理,其中0代表无滤波。	123
P5-14	速度模式控制下,速度到达 宽度	当实际速度与指令速度的差小于 P5-14 时,表示当前电机转速近似等于指令速度,驱动器输出速度到达信号。 单位: r/min,默认值为 1	
P5-15	力矩到达信号宽度设定	当实际力矩与 P4-17 的偏差小于该宽度值时,伺服输出力矩到达信 力矩到达信号宽度设定 号。 单位: 1/1000 额定转矩,默认值: 20	
P5-16	厂家参数	保留	126
P5-17	厂家参数	保留	127
P5-18	堵转报警检测时间	电机发生堵转且超过此时间后驱动输出 15 号堵转报警。 单位 5ms, 默认值为 1000	
P5-19	力矩模式下反转速度幅值限 制	统采用力矩控制时,对反转最高转速的限制。单位: rpm。	129

第五章 运行

5.1 工作时序

5.1.1 电源接通次序

G2 系列电源接通次序:

电源连接请参照图 5-2, 并按以下顺序接通电源:

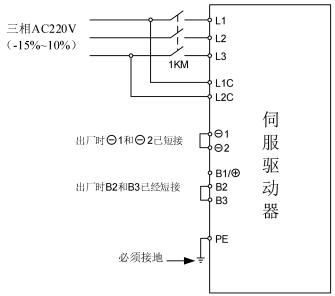


图 5-1: G2 系列电源接线图

- 1、通过交流接触器将电源接入主电路电源输入端子(三相接 L1、L2、L3, 单相接 L1、L3)。
- 2、控制电路的电源 L1C、L2C 与主电路电源同时或先于主电路电源接通,如果仅接通了控制电路的电源,伺服准备好(SRDY)信号 OFF。
- 3、主电路电源接通后,约延时 1.5 秒,伺服准备好信号(SRDY)ON,此时可以接受伺服使能(SON)信号,检测到伺服使能有效,驱动器输出有效,电机激励,处于运行状态。检测到伺服使能无效或有报警,基极电路关闭,电机处于自由状态。
- 4、当伺服使能与电源一起接通时,基极电路大约在1.5秒后接通。
- 5、频繁接通断开电源,可能损坏软启动电路和能耗制动电路,接通断开的频率最好限制在每小时 5 次,每天 30 次以下。如果因为驱动器或电机过热,在将故障原因排除后,还要经过 30 分钟冷却,才能再次接通电源。

5.1.2 时序图

电源接通时序及报警时序:

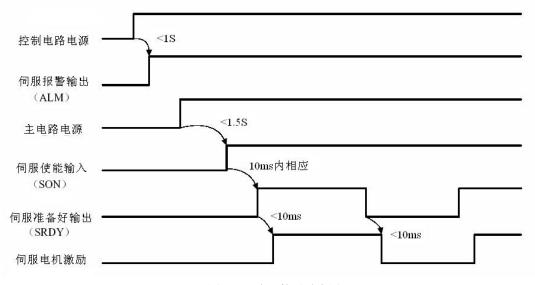


图 5-2: 电源接通时序图

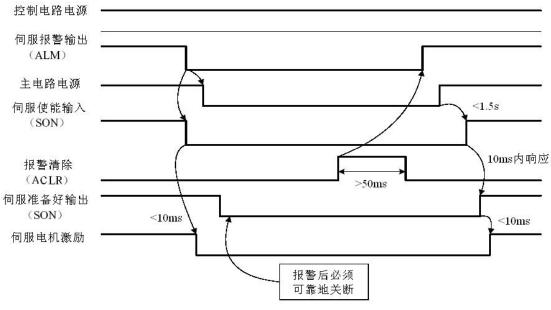


图 5-3:报警时序图

5.2 注意事项

- 1、启动停止的频率受伺服驱动器和电机两方面的限制,必须要同时满足两个条件。
- 1) 伺服驱动器所允许的频率

用于启动、停止频率高的场合,要事先确认是否在允许的频率范围内。允许的频率范围随电机种类、容量、负载惯量、电机转速的不同而不同。首先设置加减速时间防止过大的再生能量(在位置控制方式下,设置上位控制器输出脉冲的加减速时间。 在负载惯量为m倍电机惯量的条件下,伺服电机所允许的启停频率如下:

负载惯量倍数	允许的启停频率	
m≤3	>100 次/分钟;加减速时间 60ms 或更少	
m≤5	60~100 次/分钟;加减速时间 150ms 或更少	
m>5	<60 次/分钟;加减速时间 150ms 以上	

如果还不能满足要求,可以采用减小内部转矩限制(参数 P4-00、P4-01),降低电机最高转速(参数 P3-13,P3-14)的方法。

- 2) 伺服电机所允许的启停频率随负载条件、运行时间等因素而不同,请参考电机说明书。
- 2、一般负载惯量倍数在5倍以内,在大惯量下使用,可能会经常发生减速时主电路过压或制动异常,这时可以采用下面方法处理:
 - 1)减小内部转矩限制(参数 P4-00、P4-01));
 - 2) 降低电机最高转速 (参数 P3-13, P3-14);
 - 3) 安装外加的再生装置。
- 3、伺服驱动器内装有编码器的供电电源,为保证编码器正常工作,必须维持其输出电压 5V±5%。当用户使用很长的电缆线时,可能会造成电压损失,在这种情况下,请使用多芯线对编码器供电,以减少电缆线上的压降。

5.3 运行前的检查

在安装和连线完毕之后,在通电之前先检查以下几项:

- 1、电源端子TB接线是否正确、可靠输入电压是否正确;
- 2、电源线、电机线有无短路或接地;
- 3、编码器电缆连接是否正确;
- 4、控制信号端子是否已连接准确? 电源极性和大小是否正确;
- 5、驱动器和电机是否已固定牢固;
- 6、电机轴是否未连接负载。

5.4 位置控制模式的简单接线运行

5.4.1 接线

G2系列的位置模式的接线:

- 1、主电路端子, 三相 AC220V, 接 L1、L2、L3 端子, 单相 AC220V, 接 L1、L3 端子;
- 2、控制电压端子 L1C、L2C 接单相 AC220V;
- 3、编码器信号接插件 CN1 与伺服电机连接好;
- 4、控制信号接插件 CN2 按图示连接。

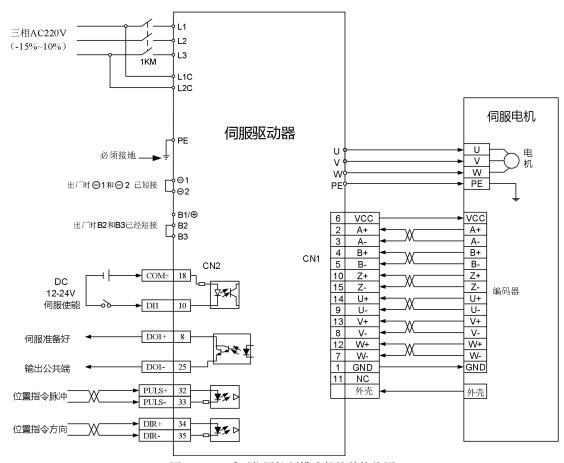


图 5-4 G2 系列位置控制模式的简单接线图

5.4.2 操作

- 1、接通控制电路电源和主电源,显示器有显示;
- 2、按下表设置参数值,将参数写入 EEPROM;

参数号	意义	参数值	出厂缺省值
P0-04	控制方式选择	0	0
P2-14	脉冲输入形式选择	用户设置	0
P1-04	指令脉冲滤波	用户设置	0
P1-05	反馈脉冲滤波	用户设置	0
P1-06	输入 IO 口取反	用户设置	0
P1-08	输入 IO 口重定位 1	用户设置	Hd410
P1-09	输入 IO 口重定位 2	用户设置	H657A
P2-00	位置环比例	用户设置	30
P2-02	位置环前馈	用户设置	0
P2-04	电子齿轮分子	用户设置	1
P2-03	电子齿轮分母	用户设置	1
P2-12	位置指令平滑滤波器	用户设置	5000
P4-19	位置模式下加减速无效控制	用户设置	0

参数设置说明:

首先、需要将 P0-04 控制方式这个参数设置为 0,选择为位置控制方式,根据输入指令的类型将 P2-14 参数设置为脉冲+方向、CW/CCW 或者 AB 正交脉冲的形式。对于应用环境的抗干扰情况,可以考虑设置合适的指令和反馈的滤波数,本滤波数以 10ns 为基本单位,滤波参照 P1-04 和 P1-05 两个参数。

其次、G2 系列所有的输入 IO 需要进行重定位,出厂有默认的配置,可以参照 P1-08\P1-09 两个参数选择合适的重定位方式。如果输入口需要取反操作可以参照 P1-06 进行处理。

再次、对于系统来说,脉冲的频率与控制转速的要求出厂数值不一定能够满足要求,用户可以参考 P2-03/P2-04 选择合适的电子齿轮比,电子齿轮比的设置方式可以参考 5.4.3 的设置方式。如果上位机加减速曲线不能够满足系统要求,用户可以参考 P2-12 选择合适的位置指令的平滑滤波功能。

最后,设置完成位置控制的上层控制参数之后,根据电机的基本参数有额定电流、额定转矩、额定转速及相关的力矩限制等参数后,断电可以开始控制电机。

3、没有报警和任何异常情况后,使伺服使能(SON)ON,从控制器送低频脉冲信号到驱动器,使电机运行在低速。如果电机运行的效果不能够满足用户需求可以根据 6.4.4 的增益调整的方式进行相关的设置。

5.4.3 电子齿轮设置

通过电子齿轮可以定义输入到本装置的单位脉冲命令使传动装置移动任意位置,上位机控制所产生的脉冲命令不需要考虑传动系统的齿轮比、减速比或电机编码器线数。下表是电子齿轮变量说明:

变量	变量说明	驱动器数值
С	编码器线数	2500
$P_{\rm t}$	编码器线数(pulse/一圈)	为4*C个脉冲
R	减速比	R=H/K, 其中 H: 电机旋转圈数; K: 负载轴旋转圈数;
ΔP	一个指令脉冲移动量	
P_C	负载轴一圈的指令脉冲数	
Pitch	丝杆节距(mm)	
D	滚轮直径(mm)	

计算公式:


电子齿轮比
$$(\frac{N}{M}) = \frac{$$
 编码器一圈分辨率 (P_t) 负载轴一圈的指令脉冲数 $(P_C) \times$ 减速比 (R)

其中,

负载轴一圈的指令脉冲数 $(P_c) = \frac{\text{负载轴一圈的移动量}}{\text{一个脉冲移动量}(\Delta P)}$

将最终的运算结果进行约分,使分子和分母都小于等于 32767,保证比值 $\frac{1}{100} \le$ 电子齿轮比($\frac{N}{M}$) ≤ 100 ;

1、电子齿轮在滚珠丝杆上面的分析

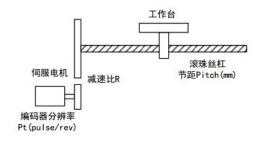

对于滚珠丝杆:

电子齿轮比
$$(\frac{N}{M}) = \frac{P_{t}}{P_{C} \times R}$$
, 其中 $P_{C} = \frac{Pitch}{\Delta P}$

例子分析:

编码器的线数为 C=2500,减速比为 0.5,节距 Pitch 为 10mm,一个脉冲的当量为 0.001mm。计算电子齿轮比;

● 计算编码器一圈 P₁

$$P_{t} = 4 \times C = 4 \times 2500 = 10000$$

计算 P_C

$$P_{\rm C} = \frac{P \text{itch}}{\Delta P} = \frac{10}{0.001} = 10000$$

● 计算电子齿轮比

电子齿轮比
$$\left(\frac{N}{M}\right) = \frac{P_{\text{t}}}{P_{\text{C}} \times R} = \frac{10000}{10000 \times 0.5} = \frac{2}{1}$$

设置的电子齿轮比分子为2,分母为1。

2、电子齿轮比在分度盘的分析



对于分度盘的负载有

电子齿轮比
$$(\frac{N}{M}) = \frac{P_{\rm t}}{P_{\rm C} \times R}$$
,其中 $P_{\rm C} = \frac{360^{\circ}}{\Delta P}$

例子分析:已知编码器的线数为 2500 线,脉冲当量为 0.1°,减速比为 1/5;计算电子齿轮比。

● 计算编码器一圈 P.

$$P_{t} = 4 \times C = 4 \times 2500 = 10000$$

计算P_C

$$P_{\rm C} = \frac{360^{\circ}}{\Delta P} = \frac{360^{\circ}}{0.1^{\circ}} = 3600$$

● 计算电子齿轮比

电子齿轮比
$$\left(\frac{N}{M}\right) = \frac{P_{\rm t}}{P_{\rm C} \times R} = \frac{10000}{3600 \times \frac{1}{5}} = \frac{125}{9}$$

设置的电子齿轮比分子为125,分母为9。

3、电子齿轮在传送带上面的分析

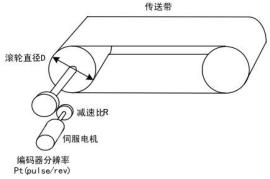


图 5-5 皮带工作方式图

对于传送带负载有

电子齿轮比
$$(\frac{N}{M}) = \frac{P_{\rm t}}{P_{\rm C} \times R}$$
,其中 $P_{\rm C} = \frac{\pi D}{\Delta P}$

已知,编码器线数为 2500 线,减速比为 1/10,滚轴丝杆直径为 200mm,脉冲当量为 0.001mm,计算电子齿轮比。

● 计算编码器一圈 P.

$$P_{\star} = 4 \times C = 4 \times 2500 = 10000$$

→ 计算 P_C

$$P_{\rm C} = \frac{\pi D}{\Delta P} = \frac{3.14 \times 200}{0.001} = 628000$$

● 计算电子齿轮比

电子齿轮比(
$$\frac{N}{M}$$
)= $\frac{P_{\rm t}}{P_{\rm C} \times R}$ = $\frac{10000}{62800 \times \frac{1}{10}}$ = $\frac{2500}{157}$

设置的电子齿轮比分子为2500,分母为157。

4、电子齿轮比与电机旋转圈数的关系表

表 5-1 输入脉冲个数与旋转圈数的关系

	74 0 1 1007 1007 1 1 200 3 100 1		
输入脉冲数	电机旋转圈数 <u>(P2-04)</u> 10000×(p2-03)	电子齿轮分子 P2-04	电子齿轮分母 P2-03
10000	1	1	1
5000	1	2	1
3000	1	10	3
800	1	25	2
20000	1	1	2
1000	2/3	20	3
4000	3	30	4

5、电子齿轮比与旋转速度的关系表

表 5-2 输入脉冲频率与旋转速度的关系

输入脉冲频率 (Hz)	电机转速(r/min) <u>Frequency×60×(P2-04)</u> 10000×(p2-03)	电子齿轮分子 P2-04	电子齿轮分母 P2-03
300k	1800	1	1
500k	3000	1	1
100k	1200	2	1
100k	1800	3	1
50k	1000	10	3
200k	800	2	3
100k	300	1	2

5.4.4 增益调整

位置和速度频宽的选择必须由机械的刚性和应用场合决定,由皮带连接的输送机械刚性低,可设置为较低频宽;由减速器带动的滚珠丝杆的机械刚度中等,可设置为中等频宽;直接驱动滚珠丝杠或者直线电机刚度高,可设置为高频宽。如果机械特性未知,可逐步加大增益以提高频宽直到共振,再调低增益即可。

在伺服增益中,如果改变一个参数,则其他参数也需要重新调整。请不要只对某一个参数进行较大的更改。关于伺服参数的更改步骤,一般请遵守以下原则:

	提高响应		降低响应,抑制振动和超调	
1	、提高速度环比例系数	1,	降低位置环增益	
2、 减速速度环积分时间常数		2、	增大速度环积分时间常数	
3	提高位置环增益 3、 降低速度环增益			

速度控制的增益调整步骤:

- 1、 设置合适的负载转动惯量。
- 2、 设定速度环积分时间常数为较大数值。
- 3、 在系统不发生震荡的情况下加大速度环增益比例系数。
- 4、 在系统不发生震荡的情况下减小速度环积分时间常数。
- 5、 如果因机械系统发生共振, 电机有声音等无法增加增益, 不能得到希望的响应时, 可以通过调节转矩滤波时间常数。然后按照上面的步骤继续。

位置控制的增益调整步骤:

- 1、 设置合适的负载转动惯量。
- 2、 设定速度环积分时间常数为较大数值。
- 3、 在系统不发生震荡的情况下加大速度环增益比例系数。
- 4、 在系统不发生震荡的情况下减小速度环积分时间常数。
- 5、 在系统不发生震荡的情况下加大位置环比例。
- 6、 如果因机械系统发生共振, 电机有声音等无法增加增益, 不能得到希望的响应时, 可以通过调节转矩滤波时间常数。然后按照上面的步骤继续。
- 7、 如果需要更小的定位误差和更快的定位时间,可以适当加上位置前馈。

5.4.5 超程限制

超程限制功能是指当机械的运动部分超出设计的安全行程范围,限位开关开始动作,使电机强制停止的安全功能。示意图如下

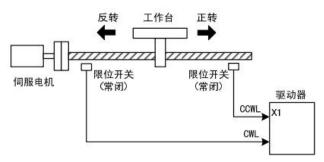


图 5-6 工作台视图

限位开关建议使用常闭接点,在安全范围内为闭合,超程为断开。连接到正转驱动禁止(FSTP)和反转驱动禁止(RSTP),通过参数P1-8和P1-9不选择输入功能为驱动禁止则没有这个功能。如果P1-8和P1-9输入口重定位上面选择了驱动禁止功能,则有驱动禁止的功能。

5.5 速度控制模式

5.5.1 模拟量输入速度模式

G2系列模拟量输入速度模式:

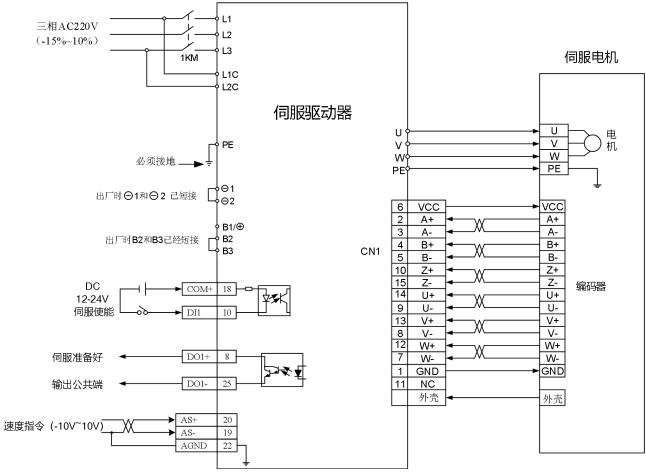


图 5-7 G2 系列速度控制方式接线图

- 1、接通控制电路电源和主电源,显示器有显示;
- 2、按下表设置参数值,将参数写入 EEPROM;

参数号	意义	参数值	出厂缺省值	
P0-04	控制方式选择	1	0	
P3-18	速度指令来源	用户设置	0	
P5-08	模拟量负压处理	用户设置	0	
P5-09	单端模拟量滤波系数	用户设置	990	
P5-13	差分模拟量滤波系数	用户设置	990	
P5-01	单端模拟量调零参数	用户设置	0	
P5-10	差分模拟量调零参数	用户设置	2048	
P1-06	输入 IO 口取反	用户设置	0	
P1-08	输入 IO 口重定位 1	口重定位 1 用户设置 Hd41		
P1-09	输入 IO 口重定位 2	用户设置	H657A	
P1-12	输出 IO 口 DO3 重定位 用户设置		0	
P3-00	速度 PI 模式选择	用户设置 0		
P3-01	速度环比例	用户设置	100	
P3-02	速度环积分	用户设置	10	
P3-05	速度环 PDFF 系数	用户设置	1000	
P3-06	速度环前馈系数	用户设置	0	
P3-07	速度检测滤波器 1	用户设置	-1	
P3-08	速度检测滤波器 2	用户设置	-1	

P3-09	速度观测器截止频率	用户设置	100
P3-10	检波器 1 和检波器 2 的权重设置	用户设置	0
P3-12	速度环输出滤波	用户设置	-1
P3-13	正转最大转速设置	用户设置	-1
P3-14	反转最大转速设置	用户设置	-1
P3-15	加速时间设置	用户设置	-1
P3-16	减速时间设置	用户设置	-1
P3-19	JOG 速度设置	用户设置	100
P5-02	模拟量控制增益	用户设置	100
P5-03	-03 模拟量控制死区 用户设置		300
P5-04	内部速度 1	用户设置	0
P5-05	P5-05 内部速度 2 用户设置		0
P5-06	内部速度 3	用户设置	0
P5-07	内部速度 4	用户设置	0

参数设置说明:

首先,控制模式参数P0-04需要设置为速度控制模式,根据速度指令来源P3-18参数进行指令速度的来源。 在速度控制模式下,通过设置P3-18参数。

设置为0: 速度指令来源于CN2上的PULSE与DIR端子;

设置为1: 差分的模拟量控制,设定P5-08参数指定速度指令来源。

设置为2: JOG模式,此时运行速度为参数P3-19指定的速度;

设置为3:选择模拟量+IO口的模式


设置为4:内部寄存器模式,此时速度由P1-08,P1-09进行指定的DI口进行控制。具体设置见P5-04到P5-07参数来调节;备注:

- 1) 双向AD模式,零速锁定口可以通过P1-08, P1-09进行指定;
- 2) 单端AD+方向模式,零速锁定口和方向控制口可以通过P1-08,P1-09进行指定;

其次,根据自己使用的外部IO口进行相应的IO口重定位,重定位参数参照P1-08,P1-09。需要涉及输入IO逻辑电平取反参照P1-06。需要涉及输出IO的功能选择参照P1-12进行DO3的输出多功能选择,DO1和DO2不能进行重定位指定功能DO1为伺服准备好信号输出,DO2为伺服报警信号输出。

再次,根据控制来源的选择进行特定操作。

- 1. 当想利用外部AD作为速度输入时,必须先进行速度零点的调零步骤:
 - 1)将外部输入电压设为0V;
 - 2)将P0-04设置为速度模式;
 - 3)将P3-18参数指定速度指令来源。
 - 4)将伺服设为参数设置模式,且参数值从单端P5-01,差分从P5-10进入;
- 5)按UP键,此时驱动器会自动采样计算零点值。连续调零几次,如果零点值变化不大,且在2048附近(单端在0附近)时,可以认为调零成功。按下ENTER键,保存零点值。调零结束。如下图:

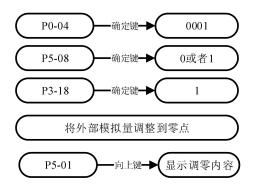

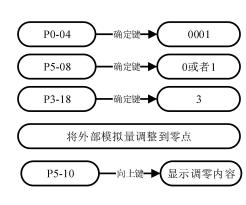


图5-8a 模拟量速度单端输入调零框图

图5-8b 模拟量速度差分输入调零框图

6)单端设置P5-02和P5-03选择合适的控制增益和控制死区/差分设置P5-11和P5-12选择合适的控制增益和控制死区。

5.5.2 内部速度控制

- ①设置P5-04到P5-07的几个内部速度参数。
- ②通过IO口重定位选择内部速度切换的IO功能。参照P1-08/P1-09两个参数。

5.5.3 JOG运行

- ① 设置P3-19参数进行JOG速度指定。
- ① 参照本操作手册第三章关于JOG运行操作的指南进行操作。

最后,根据上位机的控制曲线选择合适的加减速参数P3-15, P3-16。涉及脉冲控制的参照位置控制的指南,同样电机的相关基本参数,额定电流、额定转速、额定转矩、电机惯量也需要按照电机铭牌进行设置,关于惯量的设置可以根据负载惯量的大小进行合适选择,断电后开始运行。

③ 没有报警和任何异常情况后,使伺服使能(SON)ON,从控制器送低频脉冲信号到驱动器,使电机运行在低速。如果电机运行的效果不能够满足用户需求可以根据 5.4.4 的增益调整的方式进行相关的设置。

5.6 转矩控制方式

G2 系列模拟量输入转矩模式:

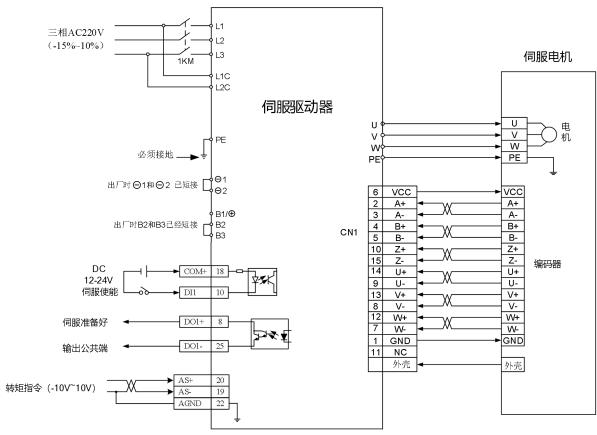


图 5-9 G2 系列力矩控制方式接线图


- 1、接通控制电路电源和主电源,显示器有显示;
- 2、按下表设置参数值,将参数写入 EEPROM;

参数号	意义	参数值	出厂缺省值		
P0-04	控制方式选择 2 0				
P4-15	转矩指令来源	转矩指令来源 用户设置 0			
P5-08	模拟量模拟量负压处理	用户设置	0		
P5-01	单端模拟量调零参数	用户设置	10		
P5-02	单端模拟量增益	用户设置	100		
P5-03	单端模拟量死区	用户设置	10		
P5-09	单端模拟量滤波系数	用户设置	990		
P5-10	差分模拟量调零参数	用户设置	0		
P1-06	输入 IO 口取反	用户设置	0		
P5-11	差分模拟量增益	用户设置	100		
P5-12	差分模拟量死区	用户设置	10		
P5-13	差分模拟量滤波系数	用户设置	990		
P1-08	输入 IO 口重定位 1	用户设置	Hd410		
P1-09	输入 IO 口重定位 2	用户设置	H657A		
P1-12	输出 IO 口 DO3 重定位	用户设置	0		
P4-00	CCW 最大力矩限制	用户设置	3000		
P4-01	CW 最大力矩限制	用户设置	3000		
P4-18	力矩模式下速度限制选择	用户设置	0		
P5-00	力矩模式速度限制	用户设置	500		

参数说明:

首先,根据控制方式参数P0-04选择为力矩控制方式,根据转矩的来源参数P4-15选择合适的转矩来源,同样同速度模式模拟量控制一样,需要根据P5-08选择模拟量的负电压处理。

其次,选择为模拟量控制方式,涉及模拟量的调零,方法参照.6.5的调零方式。输入输出IO口的功能重定位参照P1-08和P1-09两个参数。涉及IO口取反参照P1-06参数。对于输出口的使用DO3可以进行重定位,参照P1-12参数。

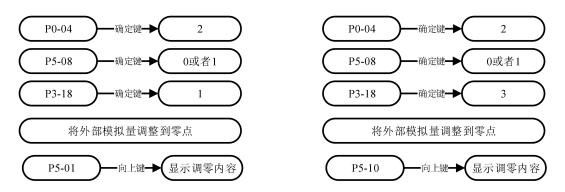

再次,力矩模式控制需要设置几个限制参数,包括最大力矩限制参照P4-06和P4-01两个参数设置两个方向的力矩限制。 力矩模式下速度限制参照P5-00参数进行设定。

最后,设置完成功能参数,根据电机的铭牌设置合适的电机的额定电流,额定转矩,额定速度,电机惯量参数。断电后 开始运行。

3、没有报警和任何异常情况后,使伺服使能(SON)ON,从控制器送低频脉冲信号到驱动器,使电机运行在低速。如果电机运行的效果不能够满足用户需求可以根据 6.4.4 的增益调整的方式进行相关的设置。

第六章 通信功能

6.1 通信概述

G2 系列通用交流伺服驱动器具有 RS485,232 的串行通信功能,通过第三方 PLC 或者 PC 机使用此功能通过 Modbus 协议可以读取驱动器内部的参数、设置驱动器内部的参数、监视驱动器内部的状态、完成驱动器特定的特有功能等。

使用 232 串行通信功能,配合 PC 机调试软件可以完成参数读取、参数设定、参数导出、参数导入、监视驱动器内部运行曲线。具体操作方式参照 PC 调试软件说明。



伺服驱动器

6.2 通信参数概述

P1-03	-03 驱动器通信地址号	参数范围	缺省值	单位	备注
P1-03	1000份地行地址与	0-32	0	无	0 为广播地址

使用 RS-485 时,伺服驱动器的通信地址需通过此参数设置同一总线上不同驱动器的通信地址号。此通信地址号在同一总线上通信是唯一的。同一总线上的驱动器不能设置相同的地址号否则会造成通信异常。具体参数的设置范围,参数的设置方式参考。

P1-02	驱动器通信协议	参数范围	缺省值	单位	备注
P1-02	沙沙	0-65535	0	无	按照 16 进制设定

使用 RS-485 时,伺服驱动器需要通过 P1-02 参数设定 Modbus 通信协议格式、通信速率、通信方式、开启关断 485 通信等功能,具体 P1-02 参数设置的方式参照下表。具体参数的显示方式以"H"字母开通依次排列顺序为 ABCD,其中 A 代表千位,B 代表百位,C 代表十位,D 代表个位。

LED 位数	Н	A	В	C	D
LED 内容	代表以16进制	1: 使能 485;	1: ASSCI	0: 7N2	0: 4800

根据上述表格可以看到,根据 A 的数值来选择开启或者关闭 485 通信,根据 B 的数值选择 Modbus 通信的形式,根据 C 的数值选择通信的协议,根据 D 的数值选择通信的波特率。其中对于 C 格式当中 N 代表无奇偶校验,E 代表偶校验,O 代表 奇校验。其中数字 7、8 代表数据位的位数为 7bit 或者 8bit,后面跟着 1、2 代表停止位的个数。例如 7N2,代表数据位的宽度为 7bit,无奇偶校验,两个停止位的宽度。

6.3 MODBUS 通信协议

使用 RS-232/485 串联通信界面时,每台伺服驱动器必须预先在 P1-03 设定一个唯一的地址号,上位机根据设定的地址号 对驱动器实施控制,通信的方法是使用 MODBUS 通信协议,其中 MODBUS 可以使用下列两种模式: ASCII 模式与 RTU 模式。使用者可以通过参数 P1-02 进行相对应的设定。以下就 MODBUS 具体的命令的详解。

6.3.1 编码意义

(1) ASCII 模式

每个 8bit 数据由两个 ASCII 字符所组成。例如:一个 1 字节的数据 46H (16 进制表示),以 ASCII"46"表示,包含了'4'的 ASCII 码 (34H)及'6'的 ASCII 码 (34H)。

数字0至9与字母A至F的ASCII码,如下表图示:

字符符号	'0'	'1'	'2'	' 3'	'4'	' 5'	' 6'	'7'
对应 ASCII 码	30H	31H	32H	33H	34H	35H	36H	37H
字符符号	'8'	'9'	'A'	'B'	'C'	ʻD'	'E'	'F'
对应 ASCII 码	38H	39H	41H	42H	43H	44H	45H	46H

(2) RTU 模式

每个 8-bit 数据由两个 4-bit 的十六进制字符所组成。例如: 1 字节的数据 46H。

6.3.2 字符结构

10bit 字符框(用于 7-bit 字符) 11bit 字符框(用于 8-bit 字符)

6.3.3 通讯数据结构

(1) 通信数据格式框

ASCII 模式:

STX	起始字符":"(3AH)
ADR	通信地址: 1 个字节包含 2 个 ASCII 码
CMD	命令码: 1 个字节包含 2 个 ASCII 码
DATA(n-1)	
	数据内容: n 个字 = 2*n 个字节包含了 4*n 个 ASCII 码, n<=12
DATA(0)	
LRC	校验和: 1 个字节包含 2 个 ASCII 码
End 1	结束码 1: (0DH)(CR)
End 0	结束码 0: (0AH)(LF)

RTU 模式:

STX	超过 10ms 的总线空闲
ADR	通信地址: 1 个字节
CMD	命令码: 1 个字节
DATA(n-1)	
	数据内容: n 个字=2*n 个字节, n<=12
DATA(0)	
CRC	校验和:1个字节
End 1	超过 10ms 的总线空闲

(2) 通讯数据格式框说明

以下针对通讯数据格式框各项明细进行说明;

STX(通讯起始)

ASCII 模式: 以":"字符认为数据帧开始对应的 ASCII 码为 3AH;

RTU 模式: 以超过 10ms 以上的总线空闲认为数据帧开始;

ADR(通讯地址)

根据 P1-03 的设定数值为对应的 ADR 的数值,合法字符在 P1-03 的参数范围内有限定。

ASCII 模式: ADR=16,对应 16 进制数值为 10H,对应 ASCII 码为 31H, 30H

RTU 模式: ADR=16,对应 16 进制数值为 10H,对应 RTU 数值为 10H

CMD(命令码)及 DATA(数据字符)

数据字符的格式与命令码相关,常用的命令码以下做详细介绍

(3) 命令码: 03H, 读取 N 个字 (word)

N 最大数值为 12。例如从站号 01H 伺服驱动器的起始地址为 0002H 连续读取 2 个字。 ASCII 模式:

命令信息:

STX	':'
	'0'
ADR	'1'
0140	'o'
CMD	' 3'
起始数据位置	'0'
	'0'
	'0'
	'2'
	'0'
****	'0'
数据数目	' 0'
	'2'
122	'F'
LRC	'8'
End 1	(ODH)(CR)
End 0	(OAH)(LF)

回应信息:

STX	':'
	'o'
ADR	'1'
1000000 P	'o'
CMD	'3'
**************************************	'0'
数据数(以字节计算)	'4'
起始数据地址	'0'
	'o'
0002H 的内容	'в'
	'1'
	'1'
地址。	'F'
地址 0003H 的内容	'4'
	'0'
LRC	'E'
	'8'
End 1	(ODH)(CR)
End 0	(OAH)(LF)

RTU 模式:

命令信息:

ADR	01H
CMD	03H
	00H(高字节)
1670 88 19 17 TT	02H(低字节)
数据数(以字计算)	00H
拟据纵入67.47日异人	02H
CRC 校验和低字节	65H(低字节)
CRC 校验和高字节	CBH (高字节)

回应信息:

ADR	01H
CMD	03H
数据数(以字节计算)	04H
地址 0002H 的内容	00H(高字节)
	B1H(低字节)
地址 0003H 的内容	1FH(高字节)
地址 0003H 的内台	40H(低字节)
CRC 检验和低字节	A3H(低字节)
CRC 校验和高字节	D4H(高字节)

(4) 命令码: 06H, 写入1个字(word)

例如:将 100 (0064H)写入到站号为 01H 伺服驱动器的地址 0002H 处。

ASCII 模式:

命令信息:

STX	':'(ЗАН)
ADD	'0'
ADR	'1'
CLAD	'0'
CMD	'6'
	'0'
+== += **/ * 1.1	'0'
数据起始地址	'0'
	'2'
	'0'
****	'0'
数据内容	' 6'
	'4'
. no tàid	'9'
LRC 校验	'3'
End 1	(ODH)(CR)
End 0	(OAH)(LF)

回应信息:

STX	':'(3AH)
STX ADR CMD 数据起始地址 数据内容 LRC 校验 End 1 End 0	'0'
	'1'
CMD	'o'
CMD	' 6'
	'o'
₩b+D ±⊐ ₩b+N	'0'
剱据起短地址	'0'
	'2'
	'o'
*****	'0'
剱据内容	'6'
	'4'
una tàid	'9'
LRC 1X 30	'3'
End 1	(ODH)(CR)
End 0	(OAH)(LF)

RTU 模式:

命令信息:

ADR	01H
CMD	06H
数据起始地址	00H (高字节)
数据控料地址	02H(低字节)
数据内容	00H (高字节)
	64H(低字节)
CRC 校验和低字节	29H(低字节)
CRC 校验和高字节	E1H(高字节)

回应信息:

ADR	01H
CMD	06H
*************************************	00H(高字节)
数据起始地址	02H(低字节)
数据内容	00H(高字节)
划据门台	64H(低字节)
CRC 校验和低字节	29H(低字节)
CRC 校验和高字节	E1H(高字节)

(5) LRC (ASCII 模式)与 CRC (RTU 模式)校验和计算: ASCII 模式:

ASCII 模式采用 LRC 校验, LRC 帧错误是从 ADR 至最后一笔数据内容相加,得到的结果以 256 为单位,超出的部分去除(例如相加后的结果为 16 进制 128H,去除后得到 28H),然后计算二进制的补码,之后所得到的结果即为 LRC 校验和。例如:从站号为 01H 伺服驱动器的 0003H 地址读取 1 个字。

STX	':'
ADR	'0'
	'1'
CMD	'0'
	'3'
起始数据位置	'0'
	'0'
	'0'
	'3'

	'0'
 数据数目	'0'
数1/14数口	'0'
	'1'
LRC	'F'
LKC	'8'
End 1	(0DH) (CR)
End 0	(0AH) (LF)

01H+03H+00H+03H+00H+01H=08H, 对 08H 取二进制补码为 F8H, 得到 LRC 为'F','8';

RTU 模式:

RTU 模式采用 CRC 校验和计算方式;

CRC 校验和计算步骤:

- 1.载入一个内容为 FFFFH 的 16-bit 寄存器, 称之为[CRC]寄存器
- 2.将命令信息的第一个字节与 16-bit CRC 寄存器的低字节进行 XOR 运算,并将结果存入回 CRC 寄存器。
- 3.检查 CRC 寄存器的最低位(LSB),若此位为 0,则右移一位;若此位为 1,则 CRC 寄存器值右移一位后,在于 A001H 进行 XOR 运算。
- 4.回到步骤三,直到步骤三已经被执行超过8次,才到步骤五。
- 5.对命令信息的下一个字节重复步骤 2 到步骤 4 的操作,直到所有的字节全部处理过,此时 CRC 寄存器的内容就是 CRC 的校验和。

备注:对于计算出来的CRC,必须先填上CRC的低字节,再填上CRC的高字节。

```
End1, End0(通信结束)
ASCII 模式:
以(0DH)即字符为"\r"及(0AH)即字符为'\n',代表通讯结束。
RTU 模式:
超过 10ms 的总线空闲状态代表通讯结束。
范例:
INT16U crc16(unsigned char *buf,unsigned short length)
 INT16U shift,data,val;
 int i;
 shift = 0xFFFF;
 for(i=0;i<length;i++) {
  if((i \% 8) == 0)
   data = (*buf++)<<8;
  val = shift ^ data;
  shift = shift << 1;
  data = data <<1;
  if(val&0x8000)
   shift = shift ^ POLY16;
 }
 return shift;
```

0x3 功能

地址	功能	说明
09000	使能	0: 断使能
0x8000	使化	1: 使能
		0: 位置模式
0x8001	工作模式	1: 速度模式
		2: 力矩模式
0x8002	位置指令低 16 位	\
0x8003	位置指令高 16 位	\
0x8004	速度指令低 16 位	
0x8005	速度指令高 16 位	
0x8006	力矩指令低 16 位	
0x8007	力矩指令高 16 位	
0x8008	位置模式下最高速度限制低 16 位	单位: P/0.2ms P 代表脉冲数
0x8009	位置模式下最高转速限制高 16 位	单位: P/0.2ms P 代表脉冲数
0x800A	位置模式下加减速限制低 16 位	单位: P/0.2ms/s P代表脉冲数
0x800B	位置模式下加减速限制高 16 位	单位: P/0.2ms/s P 代表脉冲数
0x800C	报警寄存器低 16 位	
0x800D	报警寄存器高 16 位	
0x800E	当前转速低 16 位	单位: rpm
0x800F	当前转速高 16 位	单位: rpm
0x8010	当前电流低 16 位	
0x8011	当前电流高 16 位	
0x8012	当前转矩低 16 位	
0x8013	当前转矩高 16 位	
0x8014	输入口状态	
0x8015	输出口状态	
0x8016	当前位置单圈值(0~10000)	单位: 脉冲数
0x8017	当前位置多圈值	单位: 圈

0x6 或 0x10 命令

地址	功能	说明	
0x8000	使能	0: 断使能	
0.0000		1: 使能	
		0: 位置模式	
0x8001	工作模式	1: 速度模式	
		2: 力矩模式	
0x8002	位置指令	脉冲个数	
0x8004	速度指令	单位: rpm	
0x8006	力矩指令	100 代表 0.1 倍额定转矩	
0x8008	位置模式下最高转速限制	单位: P/0.2ms P 代表脉冲数	
0x800A	速度模式下加减速时间		
0x8014	输入口状态		

当地址<=154 代表驱动器的参数(第四章参数说明厂家代号一列),当 P1-13=0 时数据默认不写入 EEPROM;当 P1-13=1 时数据写入 EEPROM。

第七章 产品保修维护

1、保修期

公司对其产品的原材料和工艺缺陷提供从发货日起一年的质保。在保修期内公司为有缺陷的产品提供免费维修服务。

- 2、不属保修之列
- 1) 不恰当的接线,如电源正负极接反和带电拔插;
- 2) 未经许可擅自更改内部器件;
- 3) 超出电气和环境要求使用;
- 4) 环境散热太差。
- 3、维修流程

如需维修产品,将按下述流程处理:

- 1) 发货前需致电公司反映产品故障情况。
- 2) 随货附寄书面说明,说明返修驱动器的故障现象;故障发生时的电压、电流和使用环境等情况;联系人的姓名、电话号码及邮寄地址等信息。
 - 4、保修限制
 - 1) 产品的保修范围限于产品的器件和工艺(即一致性);
- 2)公司不保证其产品能适应客户的具体用途,因为是否适合还与该用途的技术指标要求和使用条件及环境有关。本公司不建议将此产品用于临床医疗用途。
 - 5、维修要求

返修时请用户如实填写《维修报告》(此表可向我司商务部门索取),以便于维修分析。

附录 A 性能指标

系列			G2 系列					
输出功率(1	¢W)	0.4kW	0.75 kW	1.5 kW	2.2 kW	3.0 kW		
输出电流 ()	A)	2.8A	5.5A	10A	12A	16A		
输入电源			5~+10%),50~60HZ 5~+10%),50~60HZ					
编码器类型		5V、2500 线增量	型编码器					
控制方式		1、 位置控制 2、	脉冲速度控制 3、	CAN 控制 4、485	5 控制 5、232 控制	J		
再生制动		内置或外接						
	速度频率响应	≥200HZ						
+	速度波动率	<±3%(负载 0~	~100%); <±2%	(电源-15~+10%)	(数值对应于额定	(速度)		
控制特性	调速比	1:5000	1:5000					
	脉冲频率	≤500KHz						
输入方式		1、脉冲+符号; 2、 CW 脉冲+CCW 脉冲; 3、正交 AB 相脉冲						
位置控制	电子齿轮比	设定范围: 1~99	设定范围: 1~9999 / 1~9999					
	反馈脉冲	根据编码器线数可	根据编码器线数可调					
反馈方式		增量式脉冲编码器	增量式脉冲编码器反馈					
参数设定方式	式	本机键盘设置输力	本机键盘设置输入,或通过电脑下载					
适用负载惯	是 里	小于电机惯量的 3	小于电机惯量的 3 倍					
制动方式		电阻能耗制动	电阻能耗制动					
安装方式		壁挂式安装	壁挂式安装					
接地方式		外壳接地,接地电	外壳接地,接地电阻≤0.1Ω					
监视功能		转速、当前位置、 输出端子信号等	转速、当前位置、指令脉冲积累、位置偏差、电机电流、指令脉冲频率、运行状态、输入 输出端子信号等					
保护功能		超速、主电源过足	超速、主电源过压欠压、过流、过载、制动异常、编码器异常、位置超差等					
显示、操作		5位 LED 数码管、	5 位 LED 数码管、5 个按键					
	温度	工作: 0~55℃	工作: 0~55℃ 存贮: -20~80℃					
使用环境	湿度	小于 90%(无结露)	小于 90%(无结露)					
	振动	小于 0.5G(4.9m	小于 0.5G(4.9m / S²),10~60HZ(非连续运行)					

附录 B 电机适配表

电机型号设置及初始化密码选择参照图 1,初始化步骤如下:

步骤	操作说明	操作后的显示
1	上电后按" 模式键 ",切换到参数功能 Pn-00。	Pn-00
2	按" 设置键 "键进入参数 P0-00。	P 0 - 0 0
3	按" 增加键" ,选择 P0-01。	PO-01
4	按"设置键"键进入参数,显示参数当前数值。	00000
5	根据电机适配表,通过 增加键、减少键、移位键 设置电机代码,例 90ST-M02430,应设置为 12。	00012
6	按" 设置键 "键,确认修改,数码管闪现 一点 🗅 🗅 🖺	P 🛭 - 🗓 1
7	按" 增加键" ,选择 P0-02。	PO-02
8	按"设置键"键进入参数,显示参数当前数值。	00000
9	通过 增加键、减少键、移位键 设置初始化密码,省线式:9251,非省线式:9250。	09250
10	按" 设置键 ",确认修改,数码管闪现 一点 🗅 🗅 🗲	PO-02
11	按"模式键",切换到辅助功能 dn-00。	dn - 🛚 🗸
12	按"增加键"到 dn-02。	dn - 02
13	按" 设置键 ",驱动器初始化,数码管闪现 一点 🗅 🗅 🗡	dn - 02

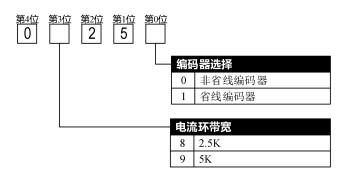


图 1 初始化密码设置

1、M系列电机

电机型号	电机型号代码	转矩 N•m	额定转速 rpm	功率 kW	电流 A
130ST-M10015	1	10	1500	1.5	6
130ST-M10010	2	10	1000	1	4.5
130ST-M06025	3	6	2500	1.5	6
130ST-M05025	4	5	2500	1.3	5
130ST-M04025	5	4	2500	1	4
110ST-M06030	6	6	3000	1.8	6
110ST-M06020	7	6	2000	1.2	4.5
110ST-M05030	8	5	3000	1.5	6
110ST-M04030	9	4	3000	1.2	5
110ST-M04020	10	4	2000	0.8	3.5

110ST-M02030	11	2	3000	0.6	2.5
90ST-M02430	12	2.4	3000	0.75	3
90ST-M03520	13	3.5	2000	0.73	3
90ST-M04025	14	4	2500	1	4
80ST-M01330	15	1.27	3000	0.4	2
80ST-M02430	16	2.39	3000	0.75	3
80ST-M03520	17	3.5	2000	0.73	3
80ST-M04025	18	4	2500	1	4.4
60ST-M01930	19	1.91	3000	0.6	3.5
60ST-M01330	20	1.27	3000	0.4	2.8
60ST-M00630	21	0.637	3000	0.2	1.5
130ST-M10030	22	10	30000	3	14
80ST-M03530	40	3.5	3000	1	4.5
40ST-M00130	43	0.16	3000	0.05	0.4
40ST-M00330	44	0.3	3000	0.1	0.6
100ST-M03230	50	3.2	3000	1	5
100ST-M06430	51	6.4	3000	2	9.9
130ST-M07725	52	7.7	2500	2	7.5
130ST-M10025	53	10	2500	2.6	10
130ST-M15015	54	15	1500	2.3	9.5
130ST-M15025	55	15	2500	3.8	13.5
150ST-M15025	56	15	2500	3.8	17
150ST-M15020	57	15	2000	3	14
150ST-M18020	58	18	2000	3.6	17
150ST-M23020	59	23	2000	4.7	21
150ST-M27020	60	27	2000	5.5	27
180ST-M17215	61	17.2	1500	2.7	10.5
180ST-M19015	62	19	1500	3	12
180ST-M21520	63	21.5	2000	4.5	16
180ST-M27010	64	27	1000	2.9	12
180ST-M48015	68	48	1500	7.5	32
130ST-M05015	72	5	1500	0.75	4
130ST-M15020	76	15	2000	3	11.7
130AST-M06025	84	6	2500	1.5	5.9
110ST-M10010	132	10	1000	1	4.6
130ST-M17015	194	17	1500	2.5	11.5

2、M1系列电机

电机型号	电机型号代码	转矩 N•m	额定转速 rpm	功率 kW	电流 A
80ST-M03530	41	3.5	3000	1.1	4.5
80ST-M04030	42	4	3000	1.2	4.5
60ST-M00630	89	0.64	3000	0.2	1.3

65

60ST-M01330	90	1.27	3000	0.4	2.6
60ST-M01930	91	1.91	3000	0.6	3.8
80ST-M01330	92	1.27	3000	0.4	2
80ST-M02430	93	2.39	3000	0.75	3
80ST-M03520	94	3.5	2000	0.73	3
80ST-M04025	96	4	2500	1	4.4
90ST-M02430	143	2.4	3000	0.75	3
90ST-M03520	144	3.5	2000	0.73	3
90ST-M04025	145	4	2500	1	4
110ST-M02030	146	2	3000	0.6	2.5
110ST-M04020	147	4	2000	0.8	3.5
110ST-M04030	148	4	3000	1.2	5
110ST-M05030	149	5	3000	1.5	6
110ST-M06020	150	6	2000	1.2	4.5
110ST-M06030	151	6	3000	1.8	6
130ST-M04025	152	4	2500	1	4
130ST-M05025	153	5	2500	1.3	5
130ST-M06025	154	6	2500	1.5	6
130ST-M07725	155	7.7	2500	2	7.5
130ST-M10010	156	10	1000	1	4.5
130ST-M10015	157	10	1500	1.5	6
130ST-M10025	158	10	2500	2.6	10
130ST-M15015	159	15	1500	2.3	9.5
130ST-M15025	160	15	2500	3.8	13.5
180ST-M19015	161	19	1500	3	12
180ST-M21520	162	21.5	2000	4.5	16
180ST-M27015	163	27	1500	4.3	16
180ST-M35010	164	35	1000	3.7	16
180HST-M35015	165	35	1500	5.5	12
180ST-M48015	166	48	1500	7.5	32
90ST-M03510	214	3.5	1000	0.35	1.6
130ST-M23015	207	23	1500	3.6	15

3、S系列电机

电机型号	电机型号代码	转矩 N•m	额定转速 rpm	功率 kW	电流 A
80SS-A7513050xx	189	2.39	3000	0.75	4
130SD-A2022030xx	190	9.55	2000	2	10.5
130SD-A3022030xx	193	14.3	2000	3	13.8
130SD-A1022030xx	197	4.77	2000	1	6
130SD-A1522030xx	202	7.16	2000	1.5	8.2
130SD-A2821530xx	206	18	1500	2.8	15.2
80SD-A7513050xx	223	2.39	3000	0.75	4

附录 C 报警

报警码	报警名称	处 理 方 法	
1	参数校验错误	重新初始化参数	
2	电流零点检测错误	联系厂家	
3	AD 采样超时	联系厂家	
		检查电网电压是否不稳定,过高	
4	过压	电机是否过载	
		更换大功率刹车电阻	
5	欠压	检查供电电压是否过低	
6	位置环跟踪误差过大	增大位置环增益参数	
		减小输入脉冲频率	
7	刹车电阻过载	增大刹车电阻功率	
8	参数设置错误	额定电流超范围,初始化电机代码或初始化密码错误	
		检查编码器线是否正确连接	
9	硬件过流	检查电机 UVW 动力线是否正确连接 检查电机与驱动器是否匹配	
		检查驱动器功率模块是否损坏	
11	编码器 UVW 未连	重新正确连接编码器接线	
12	过载	减轻电机负载	
15	堵转	检查编码器线是否有松动,电机动力线是否有松动	
17-22	CAN 错误	(型鱼洲中岛 3人) 中 1	
24	电机型号设置错误	参考电机适配表,正确设置电机型号	
26	Z 脉冲错	检查编码器线是否有松动,电机动力线是否有松动	
27	速度检测参数设置错	重新设置速度检测参数	
31	母线电压异常	联系厂家	
32	电源缺相报警	检查电网电压是否稳定	
34	分频参数设置错	重新设置分频参数	
36	脉冲模式设置错	重新设置脉冲模式	
37	编码器错(A+A- B+B- Z+Z- U+U- V+V- W+W- 异常)	检查编码器线是否有松动,电机动力线是否有松动	
50	输入脉冲异常	检查控制线是否松动	
51	反馈脉冲异常	检查编码器线是否有松动	
52	滤波参数设置错	重新设置滤波参数	
54	Z脉冲丢失	查编码器线是否有松动,电机动力线是否有松动,断电并重新上电	
55	CAN 缓存溢出	联系厂家	
56	参数错	检差位置环与速度环的参数	
57-58	SPI 通信错误	联系厂家	
59	找零 UVW 错	检查编码器	
60	找零方向错	检查绕组线与编码器	
61	找零Z信号丢失	检查编码器	
63	过温	检查风扇是否开启	

附录 D 版本履历

- 1、说明书版本号 V2.2,对应的 DSP 版本号 V1403
- (1) 更改 jog 操作步骤;
- (2) 更改 P1-12 参数,增加 DO1~DO4 输出口功能重定义;
- (3) P1-13 更改为按数码管操作;
- (4) Fn-19 输出口监视显示数码管段数更改为 4位;
- (5) P4-17 参数和 P4-19 号参数更改,增加 P5-14、P5-15、P5-16 参数;
- 2、说明书版本号 V2.3
- (1) G2 系列专用说明书
- (2) 增加 2.2.1 和 2.2.2 电机端配线定义
- (3) 2.2.3 中增加通讯端子接线示意图
- (4) 增加附录 A, G2 系列产品性能指标
- (5) 更新附录 B 电机适配表
- 3、说明书版本号 V2.4
- (1) 所有的接线图中去掉外置再生电阻
- 4、说明书版本号 V2.5
- (1) P2-14 指令脉冲输入模式的第 2 位更改, 0: 上升沿+高电平方式; 1: 上升沿+任意电平方式; 2: 上升沿+低电平方式
- (2) 更改 P4-18 参数, 力矩模式及速度限制来源选择
- (3) 更改 P1-08 参数输入 IO 口重定位 1, SC1: 速度/力矩选择 1; SC2: 速度/力矩选择 2;
- 5、说明书版本号 V2.6
- (1) 更改所有默认参数
- (2) modbus 通讯数据结构, 0x3 功能增加 0x8014~0x8017, 0x6 或 0x10 命令增加 0x800A 和 0x8014
- 6、说明书版本号 V2.8
- (1) 将所有参数增加参数段号码
- 7、说明书版本号 V2.9
- (1) M 系列改为 M4 系列, 电机命名规则和适配表型号更改
- (2) 增加封底和二维码
- 8、说明书版本号 V3.0
- (1) 2.2.4 和 2.4.2 输出口特性更改, DO1~DO3: 25V, 20mA, DO4: 25V, 50mA,
- (2) 版本号升级为 V3.0
- 9、说明书版本号 V3.1
- (1) P4-16 增加固件 X436 之前版本和 P4-16 固件 X436 及以后版本说明
- 10、说明书版本号 V3.2
- (1) M4 系列改为 M 系列, 电机命名规则和适配表型号更改

