


申明函

根据国家市场监督管理总局办公厅（2021）564 号文有关电梯鼓式制动器安全隐患排查，我司 SHB 型制动器定义为正常工况下（即国标 GB/T24478 中 4.1 工作条件的）10 年 200 万次制动器内部需拆解清洗，另需做其余常规维保，例如制动器刹车片维保、间隙维保，噪音维保等。

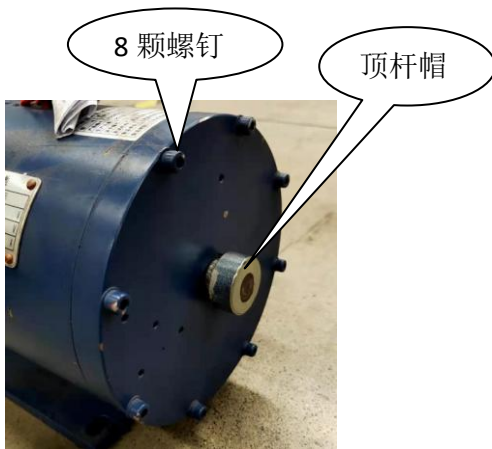

注：SHB 型制动器外观必须如上图所示，具体特点：1、每边端盖上有 8 颗内六角螺钉（如图），左右即有 16 颗；2、顶杆帽如图所示，具体铭牌型号见下表：

序号	制动器型号	铭牌型号	清洗方案
1	SHB-1700 型制动器	EMC1	需拆解清洗
2	SHB-3300 型制动器	EMC 或 EMC210	
3	SHB-6000 型制动器	EMC 或 EMC350 或 EM02	
4	SHB-8000 型制动器	EMC350	

特此通知